

## Выбор, монтаж, использование и обслуживание приборов для измерения давления с упругим чувствительным элементом.


### Информация

#### Общая информация

Пользователь должен быть уверен, что манометр правильно выбран с точки зрения диапазона измерений и исполнения.

Диапазон измерения выбран оптимально, когда рабочее давление расположено в средней трети диапазона показаний.

См. рисунок

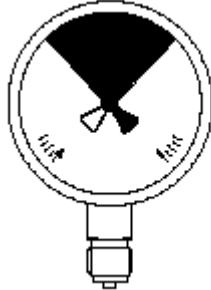

Манометр должен быть закреплен в не подверженном сотрясениям месте и расположен таким образом, чтобы было обеспечено удобное считывание показаний.

Присоединения должны быть герметичны.

Мы рекомендуем установить между местом замера давления и манометром запорное устройство, обеспечивающее замену измерительного прибора и контроль нуля в рабочем состоянии.

#### Запорная арматура

В зависимости от назначения манометр оснащается запорными кранами или запорными вентилями.

**Запорные краны** имеют три положения:

**Деаэрация** Подводящий подвод закрыт, и измерительный элемент соединен с атмосферой.

Может производиться контроль нулевого пункта.

**Эксплуатация** Подводящий подвод открыт, измерительный элемент находится под давлением.

**Выдувание** Подводящий подвод открыт, измеряемая среда поступает в атмосферу.

Измерительный элемент отключен.

**Запорные вентили** без или с тестовым присоединением (DIN 16 270 или 16 271) имеют между седлом вентиля и присоединением манометра винт для сброса воздуха. Если винт для сброса воздуха отвинчивается, то сброс воздуха может контролироваться через резьбовой выход.

В особых случаях применения (напр. паровые котлы) запорная арматура должна иметь тестовое присоединение с целью проверки манометра без демонтажа. У запорных вентилей по DIN 16 272 имеется отдельное тестовое присоединение.

#### Температурная нагрузка

Установка манометра с учетом воздействий конвекции и теплового излучения должна производиться так, чтобы не допустить занижения или завышения допустимой эксплуатационной температуры (окружающая среда, измеряемая среда). В этих целях манометр и запорные арматуры должны быть защищены измерительными линиями или водными тупиковыми трубами достаточной длины.

Следует контролировать влияние температурного воздействия на точность показаний.

#### Разделители/Защитные приспособления

При наличии агрессивных, горячих, сильновязких, загрязненных или кристаллизующихся сред, которые не должны проникать в измерительный элемент, в качестве разделительных приспособлений должны быть предусмотрены разделители.

Для передачи давления на чувствительный элемент служит нейтральная жидкость, которая выбирается в зависимости от диапазона измерений, температуры и совместности с измеряемой средой.

Запрещается разъединять соединение между манометром и разделителем!

#### Защита чувствительных элементов от перегрузки

В случае, если измеряемая среда пульсирует или, если вероятны гидравлические удары, следует предотвратить их прямое воздействие на чувствительные элементы. Для этого необходимо обеспечить гашение гидравлических ударов путем установки дросселя (уменьшение поперечного сечения напорного канала) или с помощью установки регулируемого дроссельного устройства. В случае, если измерительный диапазон в целях получения более точных показаний выбран меньше, чем величина кратковременных всплесков давления, необходимо обеспечить защиту чувствительного элемента от повреждений. Для этого должна производиться установка устройства для защиты от перегрузки (экстерновая защита), данное устройство закрывается моментально при гидравлическом ударе, при постепенном увеличении давления его закрытие происходит постепенно. Устанавливаемая величина закрывания зависит, таким образом, от характеристики изменения давления на протяжении определенного временного отрезка. Другим вариантом может являться применение манометра с устойчивостью к избыточному давлению (внутренняя защита).

Установка **штуцера для замера давления** с достаточным по размеру отверстием (6 мм) должна осуществляться по возможности через запорное устройство, чтобы избежать воздействия течения измеряемой среды на точность замера давления. Измерительная линия между штуцером для замера давления и манометром в целях избежания засорения и задержек при передаче давления должна иметь достаточный по размеру внутренний диаметр, резкие сгибы должны отсутствовать.

Рекомендуется производить прокладку с постоянным уклоном приблизительно 1:15.

## Крепление манометра

Если подводка, ведущая к манометру, не обеспечивает достаточной стабильности крепления, то следует предусмотреть соответствующие крепежные элементы на стене и/или трубе, в противном случае, снабдить манометр капиллярной подводкой.

## Гашение сотрясений измерительной системы

Если сотрясения не могут быть предотвращены с помощью соответствующего монтажа, то следует использовать приборы с жидким наполнителем.  
В случаях, когда измерительный прибор должен монтироваться над местом замера давления или под ним, происходит смещение диапазона измерений, если измеряемая среда в измерительной линии не имеет одинаковую плотность с окружающим воздухом. Смещение  $\rho_p$  вытекает из разности плотностей ( $\rho_m - \rho_l$ ) и различия высот  $h$  по формуле:

$$\rho_p = (\rho_m - \rho_l) \times g \times h \times 10^{-5} \text{ (бар)}$$

Смещение диапазона измерений  
 $\rho_m$  = Плотность измеряемой среды ( $\text{кг}/\text{м}^3$ )  
 $\rho_l$  = Плотность окружающего воздуха ( $\text{кг}/\text{м}^3$ )  
( $1.205 \text{ кг}/\text{м}^3$  при  $20^\circ \text{C}$ )  
 $h$  = различие высот (м)  
 $g$  = свободное падение ( $\text{м}/\text{s}^2$ )  
(средн.свободного падения =  $9,81 \text{ м}/\text{s}^2$ )


Показание уменьшается на значение  $\rho_p$ , если манометр установлен выше, показание увеличивается на значение  $\rho_p$ , если манометр установлен ниже места измерения давления.

Как правило, манометр устанавливается с вертикально стоящим циферблатом. При отклонениях нужно обращать внимание на знак положения на циферблате.

## Монтаж и прием в эксплуатацию

Для уплотнения соединений манометра с цилиндрической резьбой на месте уплотнения ① используются плоские уплотняющие прокладки, уплотнительные линзы или ВИКА – профильные уплотнительные прокладки. При конической резьбе (напр. NPT – резьба) уплотнение в резьбе ② осуществляется дополнительными уплотняющими материалами, как например, PTFE - лента (EN 837-2).

① - цилиндрическое соединение и ② - резьбовое соединение

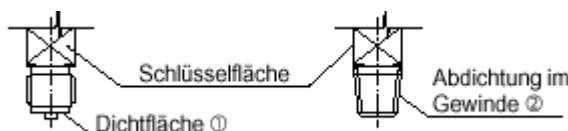

Schlüsselfläche = Место под ключ  
Dichtfläche = Поверхность уплотнения  
Abdichtung im Gewinde = Уплотнение в резьбе

Для установки манометра в положение, которое обеспечивает максимальное считывание показаний, рекомендуется использовать стяжной замок или накидную гайку.

Не производить вворачивание и выворачивание манометра за корпус; для этого предусмотрены поверхности для гаечного ключа на соединительном штутцере.

При расположении манометра ниже штутцеров для замера давления следует произвести щадительную промывку измерительной линии перед присоединением для того, чтобы удалить твердые включения.

Для компенсации внутреннего давления некоторые типы приборов имеют отверстия, закрытые пробкой, которые имеют надписи ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО. В обычном

состоянии отверстие для объединения с атмосферой закрыто (рычаг в положении «ЗАКРЫТО»). Перед проверкой или / и после установки, а также перед началом работы эти приборы наполняются воздухом, т.е. рычаг приводится в положение «ОТКРЫТО».

При опрессовке или продувке трубопроводов или емкостей не подвергать манометр нагрузке, превышающей ограничительную метку на циферблете (EN 837-1 и EN 837-3). В противном случае следует произвести запирание или демонтаж манометра.

Перед демонтажем манометра отвести давление от измерительного элемента. В противном случае снять напряжение с измерительной линии.

В манометрах с пластинчатой пружиной не удалять затяжные винты на верхнем и нижнем фланцах.

Остатки измеряемых сред в демонтированных манометрах могут представлять опасность для людей, окружающей среды и помещений. Следует предпринять необходимые шаги по обеспечению безопасности.

Манометры, чувствительные элементы которых наполнены водой или водяной смесью, должны быть защищены от замерзания.

**Измерительная линия** должна изготавливаться и монтироваться таким образом, чтобы обеспечить поглощение нагрузки в результате растяжения, колебания и теплового воздействия.

Если измеряемой средой является газ, то в низшей точке следует предусмотреть возможность для дренажа, если жидкость, то в высшей точке предусмотреть возможность для деаэрации.

При работе с газами и жидкостями, содержащими твердые примеси, предусмотрены отрезные приспособления (сепараторы), которые могут отделяться через запорную арматуру от установки во время ее эксплуатации и освобождаться от примесей.

## Эксплуатация

В целях избежания гидравлических ударов следует производить медленное открывание запорных приспособлений.

Для использования под неподвижной нагрузкой на циферблате предусмотрена метка (EN 837-1 и EN 837-3). При изменяющейся нагрузке действительными являются более низкие значения давления.

Для перепроверки нулевой точки во время эксплуатации закрыть запорное устройство и разгрузить чувствительный элемент. Стрелка должна остановиться после этого в пределах диапазона нулевой точки, обозначенного меткой

Если стрелка стоит вне поперечной балки, то это может означать, что чувствительный элемент имеет остаточную деформацию. В этом случае надо проверить чувствительный элемент в целях избежания ошибок при измерении или несчастных случаев.

Для **перепроверки показаний** во время эксплуатации произвести запирание манометра через запорное приспособление с контрольным соединением и подвергнуть его воздействию проверочного давления. Допустимые погрешности определены в EN 837-1 и EN 837-3.

**При использовании опасных измеряемых сред,  
как например,**

Кислород  
Ацетилен  
Горючие вещества или  
Ядовитые вещества,

а также для холодильных установок и компрессоров, наряду с общими правилами, должны выполняться специальные предписания.

замера давления следует произвести тщательную промывку измерительной линии перед присоединением для того, чтобы удалить чужеродные тела.

### **Хранение**

При хранении манометров до монтажа для избежания повреждений необходимо выполнять следующие требования:

Манометры должны оставаться в оригинальной упаковке и храниться защищенными от внешний воздействий.

После изъятия манометров (например, в проверочных целях) следует поместить их обратно в оригинальную упаковку.

Температура хранения – 40°C + 60°C.

Отклонения от указанных температур возможны для манометров в различных исполнениях. Допустимый диапазон температуры хранения указан в соответствующих спецификациях.

Обеспечить защиту манометров от влажности и пыли.

### **Приведенные нормы DIN и другие DIN EN нормы**

#### **DIN EN 837-1**

Манометры с трубчатой пружиной;  
Размеры, измерительная техника, требования и поверка

#### **DIN EN 837-2**

Выбор – и рекомендации по монтажу для манометров

#### **DIN EN 837-3**

Манометры с пластинчатой – и коробчатой пружинами

#### **DIN 16 270**

Запорные вентили PN 250 PN 400 без контрольного присоединения для манометров

#### **DIN 16 271**

Запорные вентили PN 250 PN 400 с контрольным присоединением для манометров

#### **DIN 16 272**

Запорные вентили PN 250 PN 400 с отдельным контрольным присоединением.

## Принадлежности на участках измерений для манометров



- |                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Устройство для защиты от перегрузки            | 7. Тупиковая труба U – образной формы                                |
| 2. Регулируемое дроссельное устройство            | 8. Запорный вентиль с отдельно запираемым контрольным присоединением |
| 3. Запорный кран                                  | 9. Кронштейн                                                         |
| 4. Тупиковая труба кольцевой формы                | 10. Затяжная муфта                                                   |
| 5. Промежуточный элемент для кронштейна манометра |                                                                      |
| 6. Запорный вентиль                               |                                                                      |

## Рекомендуемое расположение измерительных приборов

Рекомендуемые способы расположения приборов для различных измеряемых сред

	Жидкие измеряемые среды			Газообразные измеряемые среды		
Наполнитель измерительной линии	жидкий	частично выгазованный	полностью испарившийся	газообразный	частично конденсированный	полностью конденсированный
Примеры	конденсат	жидкости кипящие	«жидкие газы»	сухой воздух	влажный воздух дымовой газ	водяной пар
Манометр над точкой измерения давления						
Манометр под точкой измерения давления						



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG  
 Alexander-Wiegand-Straße · 63911 Klingenberg  
 ☎ (0 9372) 132-0 · Fax (0 9372) 132-406/414  
<http://www.wika.de> · E-mail: support-tronic@wika.de