

kromschroder
Gasfeuerungsautomat IFS 110IM, IFS 111IM

Elster GmbH
 Postfach 2809
 49018 Osnabrück
6.1.1.8 Edition 10.07



Betriebsanleitung
 ● Bitte lesen und aufbewahren

Zeichenerklärung
 ● ①, ②, ③... = Tätigkeit
 → = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

WARNUNG! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
 Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.



Inhaltsverzeichnis

Konformitätserklärung	2
Prüfen	3
Einbau	4
Leitung auswählen	4
Leitung verlegen	4
Verdrahten	5
In Betrieb nehmen	8
Funktion prüfen	9
Gasfeuerungsautomat austauschen	9
Hilfe bei Störungen	10
Zubehör	14
Technische Daten	15

kromschroder
Gaz Yakma Otomatı IFS 110IM, IFS 111IM

Kullanım Kılavuzu
 ● Lütfen okuyun ve saklayın

İşaret açıklaması
 ● ①, ②, ③... = Çalışma
 → = Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

UYARI! Talimatlara aykırı yapılan montaj, ayar, değiştirme, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihaz geçerli olan teknik yönetmeliklere göre monte edilmelidir.

İçindekiler

Uygunluk Beyanı	2
Kontrol	3
Montaj	4
Kablo seçimi	4
Kablo tesisatı	4
Kablo bağlantısı	5
Çalıştırma	8
Fonksiyon kontrolü	9
Gaz yakma otomatının değiştirilmesi	9
Ariza yardımı	10
Aksesuar	14
Teknik veriler	15

kromschroder
Plynový hořákový automat IFS 110IM, IFS 111IM

Návod k provozu
 ● Prosíme pročíst a dobře odložit

Vysvětlení značek
 ● ①, ②, ③... = činnost
 → = upozornění

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!

VYSTRÁHA! Neodborné za- budování, nastavení, změny, obsluha nebo údržba mohou vést k ohrožení zdraví a věcným škodám. Před použitím si přečtěte návod. Přístroj musí být instalován podle platných předpisů.

Obsah

Konformní prohlášení	2
Kontrola	3
Zabudování	4
Volba vedení	4
Uložení vedení	4
Elektroinstalace	5
Spuštění do provozu	8
Zkouška funkce	9
Výměna plynového hořákového automatu	9
Pomoc při poruchách	10
Příslušenství	14
Technické údaje	15

kromschroder
Automat palnikowy IFS 110IM, IFS 111IM

Instrukcja obsługi
 ● Instrukcję przeczytać i przechować

Objaśnienie oznaczeń
 ● ①, ②, ③... = czynność
 → = wskazówka

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis!

UWAGA! Niefachowy montaż, regulacja, przeróbki, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną wypadków i szkód materialnych. Przed wykorzystaniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spis treści

Deklaracja zgodności	2
Kontrola	3
Montaż	4
Dobór przewodu	4
Układanie przewodu	4
Podłączenie elektryczne	5
Uruchomienie	8
Kontrola działania	9
Wymiana automatu palnikowego	9
Pomoc przy zakłóceniach	10
Osprzet	14
Dane techniczne	15

kromschroder
Автомат управления газовой горелкой IFS 110IM, IFS 111IM

Руководство по эксплуатации
 ● Пожалуйста, прочтите и сохраните

Объяснение знаков
 ● ①, ②, ③... = Действие
 → = Указание

Все указанные в этом "Руководстве по эксплуатации" действия разрешается проводить только уполномоченным на это специалистам!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильные монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут привести к несчастному случаю и аварии. Перед применением прочесть "Руководство". Прибор должен быть смонтирован согласно действующим предписаниям и норм.

Содержание

Заявление о соответствии	2
Контроль	3
Монтаж	4
Выбор кабеля	4
Прокладка кабелей	4
Электромонтаж	5
Пуск в эксплуатацию	8
Проверка функций	9
Замена автомата управления газовой горелкой	9
Помощь при неисправностях	10
Принадлежности	14
Технические данные	15

kromschroder
IFS 110IM, IFS 111IM Gázégő-automatika

Üzemeltetési utasítás
 ● Kérjük, olvassa el és őrizze meg

Jelmagyarázat
 ● ①, ②, ③... = tevékenység
 → = tájékoztatás

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárólag erre feljogosított szaksemélyzettel szabad elvégezni!

FIGYELMEZTETÉS! Szakszerűtlen beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Használat előtt olvassa el az utasítást. Ezt a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően kell beépíteni.

Tartalomjegyzék

Megfelelőségi nyilatkozat	2
Ellenőrzés	3
Beszereles	4
Vezelek kiválasztása	4
Kábel fektetése	4
Huzalozás	5
Uzembe helyezés	8
A működés ellenőrzése	9
A gázégő-automatika cseréje	9
Segítség üzemzavar esetén	10
Tartozékok	14
Műszaki adatok	15

Konformitätserklärung

Wir erklären als Hersteller, dass die Produkte IFS 110IM, IFS 110IM-W, IFS 1111IM und IFS 1111IM-W, gekennzeichnet mit der Produkt-ID-Nr. CE-0085AO0011, CE-0085AO0025, CE-0085AO0038 und CE-0085AO0051, die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfüllen:

- 90/396/EWG in Verbindung mit EN 298,
- 98/37/EG in Verbindung mit den einschlägigen Abschnitten aus EN 746,
- 73/23/EWG in Verbindung mit den einschlägigen Normen,
- 89/336/EWG in Verbindung mit den einschlägigen Normen hinsichtlich der Einstrahlung.

Das entsprechend bezeichnete Produkt stimmt überein mit dem bei der zugelassenen Stelle 0085 geprüften Baumuster.

Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001, gemäß Anhang II, Absatz 3 der Richtlinie 90/396/EWG.

Elster GmbH, Osnabrück

Klassifizierung nach EN 298

IFS 110IM, IFS 1111IM:

ATLLXN oder AMLLXN.

IFS 110IM-W, IFS 1111IM-W:

ATCLXN oder AMCLXN.



Uygunluk Beyanı

İmalâtçı firma olarak, Ürün Kod No. CE-0085AO0011, CE-0085AO0025, CE-0085AO0038 ve CE-0085AO0051 ile işaretlemiş IFS 110IM, IFS 110IM-W, IFS 1111IM ve IFS 1111IM-W tipi ürünlerin aşağıdaki temel yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ederiz:

- EN 298 normuyla birlikte 90/396/AET,
- EN 746 ile ilgili bölümleriyle birlikte 98/37/AT,
- geçerli normlarla birlikte 73/23/AET,
- ısıma ile ilgili normlarla birlikte 89/336/AET.

Yönetmeliklere uygun olarak işaretlemiş ürünler, 0085 nolu yetkili mercinin kontrol ettiği numuneler ile aynıdır.

90/396/AET yönetmeliğinin Paragraf 3, Ek II ve DIN EN ISO 9001 normuna göre sertifikalandırılmış Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak Kalite Güvencesi sağlanmıştır.

Elster GmbH, Osnabrück

EN 298 normuna göre sınıflandırma

IFS 110IM, IFS 1111IM:

ATLLXN veya AMLLXN.

IFS 110IM-W, IFS 1111IM-W:

ATCLXN veya AMCLXN.

Konformní prohlášení

Prohlašujeme jako výrobce, že výrobky IFS 110IM, IFS 110IM-W, IFS 1111IM a IFS 1111IM-W, označené identifikačním číslem výrobku CE-0085AO0011, CE-0085AO0025, CE-0085AO0038 a CE-0085AO0051, splňují základní požadavky následujících směrnic:

- 90/396/EWG ve spojení s EN 298,
- 98/37/EG ve spojení s příslušnými odstavci z EN 746,
- 73/23/EWG ve spojení s příslušnými normami,
- 89/336/EWG ve spojení s příslušnými normami ohledně záření.

Odpovídajíc označený výrobek souhlasí s přezkoušeným vzorem v notifikované zkušebně číslo 0085.

Široké jistění jakosti je zaručeno certifikovaným systémem managementu jakosti podle DIN EN ISO 9001, podle přílohy II, odstavec 3 směrnice 90/396/EWG.

Elster GmbH, Osnabrück

Klasifikace podle EN 298

IFS 110IM, IFS 1111IM:

ATLLXN nebo AMLLXN.

IFS 110IM-W, IFS 1111IM-W:

ATCLXN nebo AMCLXN.

Deklaracja zgodności

Jako producent oświadczamy, że produkty IFS 110IM, IFS 110IM-W, IFS 1111IM oraz IFS 1111IM-W oznaczone numerami identyfikacyjnymi produktu CE-0085AO0011, CE-0085AO0025, CE-0085AO0038 oraz CE-0085AO0051 spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw:

- 90/396/EWG w powiązaniu z normą EN 298,
- 98/37/EG w powiązaniu z odpowiednimi ustępami normy EN 746,
- 73/23/EWG w powiązaniu z odpowiednimi normami,
- 89/336/EWG w powiązaniu z odpowiednimi normami dotyczącymi narażenia na promieniowanie.

Odpowiednio oznakowany produkt odpowiada wzorowi konstrukcyjnemu poddanemu próbie przez dopuszczoną placówkę 0085.

Gruntowna kontrola jakości jest zapewniona przez certyfikowany system nadzoru jakości wg DIN EN ISO 9001, załącznik II, ustęp 3 dyrektywy 90/396/EWG.

Elster GmbH, Osnabrück

Klasyfikacja wg EN 298

IFS 110IM, IFS 1111IM:

ATLLXN lub AMLLXN.

IFS 110IM-W, IFS 1111IM-W:

ATCLXN lub AMCLXN.

Заявление о соответствии

Мы, в качестве изготовителя, заявляем, что изделия IFS 110IM, IFS 110IM-W, IFS 1111IM и IFS 1111IM-W, обозначенные идентификационными номерами CE-0085AO0011, CE-0085AO0025, CE-0085AO0038 и CE-0085AO0051, соответствуют основным требованиям следующих директив:

- 90/396/EWG (ЕЭС) в сочетании с нормой EN 298,
- 98/37/EG (ЕЭС) в сочетании с действующими разделами нормы EN 746,
- 73/23/EWG в сочетании с действующими нормами,
- 89/336/EWG в сочетании с действующими нормами, касающимися излучения.

Обозначенные соответствующим образом изделия полностью соответствуют проверенным допускаемым учреждением 0085 образцам.

Всеобъемлющее обеспечение качества достигается благодаря сертифицированной системе управления качеством, в соответствии с нормой DIN EN ISO 9001 (ДИН, Европейский стандарт, ИСО), согласно дополнения II, абзац 3 директивы 90/396/EWG (ЕЭС).

"Elster GmbH", Osnabrück

Классификация в соответствии с нормой EN 298

IFS 110IM, IFS 1111IM:

ATLLXN или AMLLXN.

IFS 110IM-W, IFS 1111IM-W:

ATCLXN или AMCLXN.

Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártóként kijelentjük, hogy a CE-0085AO0011, CE-0085AO0025, CE-0085AO0038 és CE-0085AO0051 termékazonosító számmal jelölt IFS 110IM, IFS 110IM-W, IFS 1111IM és IFS 1111IM-W termékek teljesítik a következő irányelvek alapvető követelményeit:

- 90/396/EGK és EN 298 együtt,
- 98/37/EK az EN 746 vonatkozó szakaszaival együtt,
- 73/23/EGK a vonatkozó szabványokkal együtt,
- 89/336/EGK a besugárzásra vonatkozó idevágó szabványokkal együtt.

A megfelelő elnevezésű termék megegyezik a 0085 engedélyezett szervnél ellenőrzött mintapéldánnyal.

Átfogó minőségbiztosítást garantál a DIN EN ISO 9001 szerinti tanúsított minőségbiztosítási rendszer, a 90/396/EGK irányelv II függelék, 3 bekezdése szerint.

Elster GmbH, Osnabrück

Az EN 298 szerinti osztályozás

IFS 110IM, IFS 1111IM:

ATLLXN vagy AMLLXN.

IFS 110IM-W, IFS 1111IM-W:

ATCLXN vagy AMCLXN.

IFS 110IM, 111IM zum Zünden und Überwachen von Gasbrennern im intermittierenden Betrieb, das heißt, der Brenner muss innerhalb von 24 h einmal abgeschaltet werden. IFS 110IM und IFS 111IM überwachen den Gasbrenner entweder mit einer Ionisationselektrode oder mit einer UV-Sonde. Zündung und Überwachung mit einer Elektrode ist möglich (Einelektrodenbetrieb). Einsatz zur Mehrflammenüberwachung in Verbindung mit Flammenwächtern IFW 15.

IFS 110IM, IFS 111IM mit sofortiger Störabschaltung bei Flammenausfall.

IFS 110IM-W, IFS 111IM-W mit Wiederanlauf. Nach Flammensignal-ausfall im Betrieb startet der Gasfeuerungsautomat einmal neu.

IFS 110IM, IFS 110IM-W für den Betrieb in geerdeten Netzen (nur bei Ionisation).

IFS 111IM, IFS 111IM-W für den Betrieb in geerdeten und erdfreien Netzen.

IFS 110IM, 111IM elemanları gaz brülörlerinin fasıllı işletmede ateşlenmesi ve denetlenmesine yarar. Fasıllı işletmede brülör 24 saat içinde bir defa kapatılmalıdır. IFS 110IM ve IFS 111IM elemanları, gaz brülörünü bir iyonizasyon elektrodu veya ultraviyole sondayla denetler. Ateşleme ve denetleme bir elektrotla mümkündür (tek elektrotla çalışma). IFW 15 alev denetçileriyle birlikte çoklu alev denetiminde kullanılır.

IFS 110IM, IFS 111IM alev söndüğünde derhal arıza kapatması fonksiyonuna sahiptir.

IFS 110IM-W, IFS 111IM-W tekrar çalışma fonksiyonuna sahiptir. Çalışmada alev sinyali devre dışı kaldığında gaz yakma otomati yeniden çalışır.

IFS 110IM, IFS 110IM-W topraklamalı şebekelerde çalışmaya uygundur (sadece iyonizasyonda).

IFS 111IM, IFS 111IM-W topraklamalı ve topraklamasız şebekelerde çalışmaya uygundur.

IFS 110IM, 111IM k zapalování a hlídání plynových hořáků v přerušovaném provozu, to znamená, že hořák musí být během 24 hodin jednou vypnutý. IFS 110IM a IFS 111IM provádí hlídání plynového hořáku nebo ionizační elektrodou, nebo pomocí UV-sondy. Zapálení a hlídání plamene s jednou elektrodou je možné (jednoelektrodotový provoz). Nasazení k hlídání vícerych plamenů ve spojení s hlídačem plamene IFW 15.

IFS 110IM, IFS 111IM s okamžitým poruchovým vypnutím při výpadku plamene.

IFS 110IM-W, IFS 111IM-W s novým spuštěním. Při výpadku plamene v provozu se plynový hořákový automat spustí jednou znovu.

IFS 110IM, IFS 110IM-W pro provoz v uzemněných sítích (jen při ionizaci).

IFS 111IM, IFS 111IM-W pro provoz v uzemněných a neuzemněných sítích.

IFS 110IM, 111IM do zapalania i nadzoru pracy palników gazowych pracujących w trybie pracy przerywanej, co oznacza, że palnik musi ulec wyłączeniu co najmniej jednokrotnie w ciągu doby. IFS 110IM oraz IFS 111IM nadzoruje pracę palnika gazowego z użyciem elektrody jonizacyjnej lub sondy UV. Możliwy jest zapłon i nadzór przy pomocy pojedynczej elektrody (tryb pracy z jedną elektrodą). Możliwość wykorzystania do nadzoru pracy kilku palników w połączeniu z czujnikami płomienia IFW 15.

IFS 110IM, IFS 111IM z natychmiastowym wyłączeniem awaryjnym na wypadek wygaszenia płomienia.

IFS 110IM-W, IFS 111IM-W z ponownym uruchomieniem. Po zaniku sygnału obecności płomienia w czasie pracy automat palnikowy zostaje uruchomiony ponownie.

IFS 110IM, IFS 110IM-W do eksploatacji w sieciach ziemnych (tylko z opcją jonizacyjną).

IFS 111IM, IFS 111IM-W do eksploatacji w sieciach ziemnych i nieuziemionych.

Приборы **IFS 110IM, 111IM** предназначены для розжига и контроля газовых горелок с прерывистым режимом работы, это означает, что газовая горелка должна минимум один раз выключаться в течение 24 часов работы. Приборы IFS 110IM и IFS 111IM производят контроль за работой горелки либо с помощью ионизационного электрода, либо фотодатчика. Возможны розжиг и контроль пламени с помощью одного электрода (одноэлектродная схема). Эти приборы могут быть использованы для многопламенного контроля в комплексе с автоматом контроля пламени IFW 15.

IFS 110IM, IFS 111IM с немедленным аварийным отключением в случае пропадания пламени.

IFS 110IM-W, IFS 111IM-W с повторным розжигом. При пропадании сигнала наличия пламени во время работы горелки автомат управления производит однократный повторный запуск.

Приборы **IFS 110IM, IFS 110 IM-W** предназначены для работы с заземленными электросетями (только при ионизационном контроле).

Приборы **IFS 111IM, IFS 111IM-W** предназначены для работы с заземленными и незаземленными электросетями.

IFS 110IM, 111IM gázégők begyújtásához és felügyeletéhez szakaszos üzemeléskor, azaz az égőt 24 órán belül egyszer le kell kapcsolni. Az IFS 110IM és IFS 111IM a gázégőt ionizációs elektródával vagy UV-szondával felügyeli. A gyújtást és felügyeletet lehetséges egy elektródával végezni (egyelektrodás üzemmód). Több láng felügyelete IFW 15 lángórkkel együtt lehetséges.

IFS 110IM, IFS 111IM azonnali üzemmavar leállításával a láng kimaradása esetén.


IFS 110IM-W, IFS 111IM-W újraindítással. Üzemelés közben a lángjel kimaradása esetén egyszer újraindítja a gázégő-automatka.

IFS 110IM, IFS 110IM-W földelt hálózaton való üzemeléshez (csak ionizáció esetén).

IFS 111IM, IFS 111IM-W földelt és földelés nélküli hálózaton való üzemeléshez.

Prüfen

- Netzspannung, Umgebungstemperatur, Sicherheitszeit und Schutzart – siehe Typenschild.
- Gasfeuerungsautomaten mit einer Sicherheitsabschaltung von 2 s gemäß EN 746 Teil 2 einsetzen.

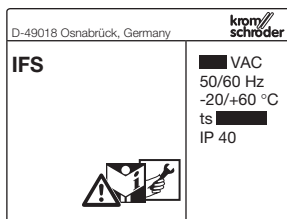

Kontrol

- Şebeke voltajı, çevre sıcaklığı, emniyet süresi ve koruma türü tip etiketinde gösterilmiştir.
- Gaz yakma otomatlarını EN 746 Bölüm 2 uyarınca 2 saniyelik emniyet kapatma tertibatıyla kullanın.

Kontrola

- Síťové napětí, teplota okolí, bezpečnostní doba a ochranná třída – viz typový štítek.
- Nasadit plynový hořákový automat s bezpečnostním vypnutím během 2 vteřin podle EN 746 část 2.

Kontrola

- Napięcie sieci, temperatura otoczenia, czas bezpieczeństwa i rodzaj ochrony – patrz tabliczka znamionowa.
- Należy stosować automaty palnikowe o czasie wyłączenia bezpieczeństwa 2 sek. zgodnie z normą EN 746 część 2.

Контроль

- Сетевое напряжение, температура окружающей среды, время безопасности и степень защиты – смотрите шильдик прибора.
- Используйте автомат управления горелкой со временем безопасности 2 с в соответствии с нормой EN 746 часть 2.








Ellenőrzés

- Hálózati feszültség, környezeti hőmérséklet, biztonsági idő és védelmi osztály – lásd a típusjelző táblán.
- Az EN 746 irányelv 2. bekezdésének megfelelő, 2 mp-es biztonsági leállításával rendelkező gázégő-automatikat kell használni.

Einbau

- Einbaulage beliebig.
- Entfernung zum Brenner (Leitungslänge) < 50 m.

IFS 110IM
IFS 111IM

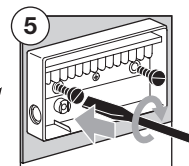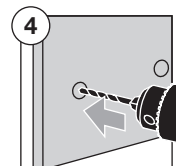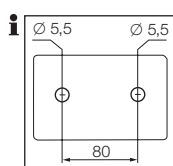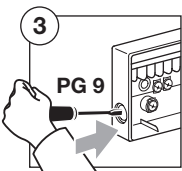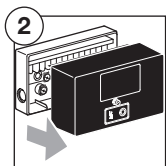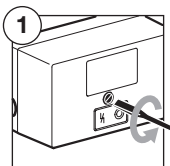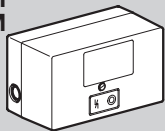

Montaj

- Montaj herhangi bir konumda yapılabilir.
- Brülöre mesafe (kablo uzunluğu) < 50 m.

Zabudování

- Libovolná poloha zabudování.
- Vzdálenost od hořáku (délka vedení) < 50 m.

Montaż

- Położenie zabudowy dowolne.
- Odległość od palnika (długość przewodu) < 50 m.

Монтаж




- Монтажное положение – любое.
- Расстояние от газовой горелки (длина кабеля) < 50 м.

Beszerelés

- A beszerelési helyzet tetszőleges.
- Az égőtől való távolság (vezeték hossz) < 50 m.

Leitung auswählen

- Vorschriftenmäßige Kabel verwenden.
- Betriebsbedingtes Netzkabel gemäß örtlichen Vorschriften verwenden.
- Signal- und Steuerleitung: \varnothing max. 1,5 mm².
- Leitung für Brennermasse/Schutzleiter: \varnothing 4 mm².
- Für die Ionisations- und Zündleitung nicht abgeschirmtes Hochspannungskabel verwenden: FZLSi 1/7 bis 180 °C, Best.-Nr. 0 425 0410, oder FZLK 1/7 bis 80 °C, Best.-Nr. 0 425 0409.

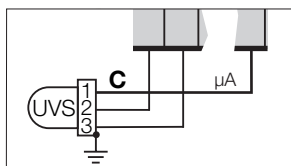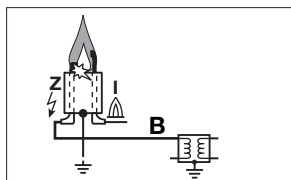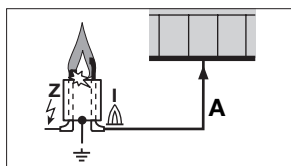

A = Ionisationsleitung

- Max. 50 m.

B = Zündleitung

- Max. 5 m, empfohlen < 1 m.

C = UV-Leitung

- Max. 50 m.

Kablo seçimi

- Kurallara uygun kabloları kullanın.
- İşletme şebeke kablosunu yerel yönetmeliklere uygun olarak kullanın.
- Sinyal ve kumanda kablosu: \varnothing max. 1,5 mm².
- Brülör topraklama/Koruyucu İletken kablosu: \varnothing 4 mm².
- İyonizasyon ve ateşleme hattı için blindajsız yüksek gerilim kablosu kullanın: FZLSi 1/7 180 °C'ye kadar Sipariş No. 0 425 0410 veya FZLK 1/7 80 °C'ye kadar Sipariş No. 0 425 0409.

A = İyonizasyon kablosu

- Max. 50 m.

B = Ateşleme kablosu

- Max. 5 m, tavsiye < 1 m.

C = UV kablosu

- Max. 50 m.

Volba vedení

- Použit předepsané druhy kabelů.
- Použit provozu odpovídající síťový kabel podle místních předpisů.
- Signální a řídicí vedení: \varnothing max. 1,5 mm².
- Vedení k mase hořáků/ochranné vedení: \varnothing 4 mm².
- Pro ionizační a zapalovací vedení použít neodstíněný kabel pro vysoké napětí: FZLSi 1/7 do 180 °C, objednáč číslo 0 425 0410, nebo FZLK 1/7 do 80 °C, objednáč číslo 0 425 0409.

A = Ionizační vedení

- Max. 50 m.

B = Zapalovací vedení

- Max. 5 m, doporučeno < 1 m.

C = UV-vedení

- Max. 50 m.

Dobór przewodu

- Stosować przewody spełniające wymagania przepisów.
- Zastosować kabel sieciowy odpowiedni do warunków eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Przewód sygnałowy i sterujący: \varnothing maks. 1,5 mm².
- Przewód masy palnika/przewód ochronny: \varnothing 4 mm².
- W charakterze przewodu jonizacyjnego i zapłonowego należy zastosować nieekranowany kabel wysokiego napięcia: FZLSi 1/7 do 180 °C, nr zamów. 0 425 0410, lub FZLK 1/7 do 80 °C, nr zamów. 0 425 0409.

A = przewód jonizacyjny

- maks. 50 m.

B = przewód zapłonowy

- maks. 5 m, długość zalecana < 1 m.

C = przewód sondy UV

- maks. 50 m.

Выбор кабеля

- Используйте только разрешенный кабель.
- Используйте обусловленный эксплуатационными требованиями сетевой кабель в соответствии с местными нормами.
- Сигнальный и управляющий кабель: \varnothing макс. 1,5 мм².
- Кабель для заземления корпуса горелки/защитный проводник: \varnothing 4 мм².
- Используйте для ионизационного или запального кабеля неэкранированный кабель высокого напряжения: FZLSi 1/7 для температур до 180 °C, Заказной номер 0 425 0410, или FZLK 1/7 для температур до 80 °C, Заказной номер 0 425 0409.

A = Ионизационный кабель

- Макс. 50 м.

B = Запальный кабель

- Макс. 5 м, рекомендуется < 1 м.

C = Кабель фотодатчика

- Макс. 50 м.

Vezeték kiválasztása

- Az előírásoknak megfelelő kábelt kell használni.
- A helyi előírásoknak és az üzemi feltételeknek megfelelő hálózati kábelt kell használni.
- Jelző- és vezérlő vezeték: \varnothing max. 1,5 mm².
- Az égőtést/védőföld vezeték: \varnothing 4 mm².
- Az ionizációs és gyújtóvezetékhez árnyékolás nélküli nagyfeszültségű kábelt kell használni: FZLSi 1/7-től 180 °C-ig, Rend. sz. 0 425 0410, vagy FZLK 1/7-től 80 °C-ig, Rend. sz. 0 425 0409.

A = Ionizációs vezeték

- Max. 50 m.

B = Gyújtóvezeték

- Max. 5 m, 1 m-nél rövidebb ajánlott.

C = UV-vezeték

- Max. 50 m.

Leitung verlegen

- Elektrische Fremdeinwirkung vermeiden.
- Leitungen einzeln und möglichst nicht im Metallrohr verlegen.
- Zündleitung nicht parallel und mit möglichst großem Abstand zur UV-Leitung/Ionisationsleitung verlegen.
- Zündleitung fest in den Zündtrafo eindrehen und auf kürzesten Weg zum Brenner verlegen.
- Nur funktgestörte Zündkerzenstecker verwenden.

Kablo tesisatı

- Elektrikli parazit etkilerinden kaçınin.
- Kabloları tek tek döşeyin ve mümkün olduğunca metal boru içinde döşemeyin.
- Ateşleme kablosunu UV kablosuna/iyonizasyon kablosuna paralel döşemeyin ve mümkün olduğunca büyük mesafe bırakarak döşeyin.
- Ateşleme kablosunu sabit şekilde ateşleme trafosuna takın ve en kısa yoldan döşeyerek brülöre ulaştırın.
- Sadece parazit etkisi olmayan buji başlıkları kullanın.

Uložení vedení

- Vyvarovat se cizím elektrickým vlivům.
- Vedení uložit jednotlivě a dle možnosti ne do kovových trubek.
- Zapalovací vedení neuložit paralelně s UV-vedením/ionizačním vedením a podle možnosti ve velké vzdálenosti od nich.
- Zapalovací vedení napojit pevně na zapalovací transformátor a uložit ho nejkratší cestou k hořáku.
- Použit jen odrušené konektory na zapalovací svíčky.

Układanie przewodu

- Unikać zakłóceń ze strony obcych urządzeń elektrycznych.
- Przewody prowadzić pojedynczo i w miarę możliwości nie układać w rurkach metalowych.
- Przewodu zapłonowego nie prowadzić równoległe do przewodu UV/przewodu jonizacyjnego i zapewnić możliwie duży odstęp od tego przewodu.
- Przymocować przewód zapłonowy na trwałe do transformatora zapłonowego przez wkręcenie i doprowadzić najkrótszą drogą do palnika.
- Stosować wyłącznie odkłócone świece zapłonowe.

Прокладка кабелей

- Следует избегать посторонних электрических воздействий.
- Кабели следует прокладывать отдельно и по возможности не в металлических трубах.
- Кабель фотодатчика/ионизационный и запальный кабель прокладывать отдельно и по возможности на большом расстоянии друг от друга.
- Запальный кабель необходимо прочно вернуть в штекер запального трансформатора и проложить к газовой горелке по кратчайшему пути.
- Для свечей зажигания используйте только помехозащитные шткеры.

Kábel fektetése

- Kerülni kell az idegen villamos behatásokat.
- A vezetékeket egyenként, és lehetőleg nem fém csőbe kell behúzni.
- A gyújtóvezetéket az UV/ionizációs vezetékhez képest nem párhuzamosan, és lehetőleg nagy távolságra kell elhelyezni.
- A gyújtóvezetéket erősen be kell csavarni a gyújtótrafóba, és az égőhöz képest a legrövidebb útvonalon kell lefektetni.
- Csak szikramentes gyújtógyertya-csatlakozókat szabad használni.

Verdrahten

- 1) Anlage spannungsfrei schalten.
→ Zur Verdrahtung vorbereitete Durchbrüche benutzen.
- 2) Ionisationsüberwachung:
IFS 110IM in geerdeten Netzen einsetzen.
IFS 111IM kann in erdfreien Netzen eingesetzt werden. Erfordert dann zusätzlichen Trenntransformator.
- 3) PG 9 Verschraubung für Leitungsdurchmesser 4–8 mm einsetzen.
- 4) Gasfeuerungsautomat verdrahten nach Anschlussplan.
- 5) Gute Schutzleiterverbindung am Gasfeuerungsautomaten und am Brenner herstellen, sonst kann das Gerät beim Einelektrodenbetrieb zerstört werden.
- 6) Bei Betrieb ohne Flammenwächter Klemme 7 und 11 brücken.

ACHTUNG!

- Ausgänge nicht rückwärts mit Spannung beschalten.
- Anschluss nur mit fester Verdrahtung.
- L1 und N nicht vertauschen.
- Resetfunktion nicht zyklisch automatisch ansteuern.



Kablo bağlantısı

- 1) Sistemin altaj beslemesini kapatın.
→ Kablo bağlantısı için hazırlanmış olan delikleri kullanın.
→ İyonizasyon kontrolü:
IFS 110IM elemanını topraklamalı şebekelerde kullanın.
IFS 111IM elemanı topraklamasız şebekelerde kullanılabilir. Bu durumda ilâveten bir ayırıcı transformator gereklidir.
- 2) 4–8 mm kablo hattı için PG 9 rakor bağlantısını kullanın.
- 3) Bağlantı şemasına göre gaz yakma otomatının kablo bağlantısını yapın.
→ Gaz yakma otomatında ve brülörde koruyucu iletken bağlantısının iyi olmasını sağlayın. Aksi takdirde cihaz tek elektrodlu çalışmada tahrip olabilir.
→ Alev denetçisiz çalışmada 7 ve 11 numaralı klemensleri köprüleyin.

DIKKAT!

- Çıkışlara tersine akım uygulamayın.
- Bağlantı yalnızca sabit kablo bağlantısıyla yapılmalıdır.
- L1 ve N bağlantılarını karıştırmayın.
- Reset fonksiyonunu periyodik şekilde otomatik olarak kullanmayın.

Elektroinstalace

- 1) Zařízení odpojit od elektrické sítě.
→ K elektroinstalaci použít připravené průchody.
→ Hlídnání ionizace:
IFS 110IM nasadit v uzemněných sítích.
IFS 111IM může být nasazen i v neuzemněných sítích. Vyžaduje pak přídatný oddělovací transformátor.
- 2) Pro vedení o průměru 4–8 mm nasadit PG 9 šroubení.
- 3) Provést elektroinstalaci plynového hořákového automatu podle schématu.
→ Vytvořit dobré spojení ochranného vedení na plynovém hořákovém automatu a na hořácích, jinak může být spotřebič při jednoelektrodevém provozu zničen.
→ Při provozu bez hlídání plamene přemostit svorky 7 a 11.

POZOR!

- Nenapojit na výstupy zpětné napětí.
- Připojka jen s pevně uloženým vedením.
- Nezaměnit L1 a N.
- Funkci reset nepoužívat automaticky cyklicky.

Podłączenie elektryczne

- 1) Odłączyć doprowadzenie napięcia do instalacji.
→ Do osadzenia przewodów wykorzystać wcześniej wykonane otwory wlotowe (wylamać zamknięcia otworów).
→ Nadzór metodą jonizacyjną:
IFS 110IM stosować w sieciach uziemionych.
IFS 111IM można wykorzystać w sieciach nieuziemionych. Konieczne jest wówczas zastosowanie dodatkowego transformatora izolującego.
- 2) Zastosować przepust kablowy PG 9 dla przewodów o średnicy 4–8 mm.
- 3) Oprzedowanie automatu palnikowego wykonać zgodnie ze schematem połączeń.
→ Zapewnić niezawodne połączenie ochronne na automacie palnikowym i palniku, w innym bowiem wypadku w trybie pracy z pojedynczą elektrodą urządzenie może ulec zniszczeniu.
→ Przy eksploatacji bez czujnika płomienia zmostkować zaciski 7 i 11.

UWAGA!

- Nie doprowadzać napięcia do wyjść w kierunku wstecznym.
- Podłączenie wykonać z użyciem przewodów ułożonych na stałe.
- Nie zamieniać miejscami przewodów L1 i N.
- Funkcję reset (przełączenie w stan wyjściowy) nie uruchamiać cyklicznie pod zarządkiem automatycznego układu sterowania.

Электромонтаж

- 1) Отключить электропитание установок.
→ Для выполнения электропроводки надо использовать заранее подготовленные вводы.
→ Ионизационный контроль:
IFS 110IM использовать для заземленных сетей.
IFS 111IM можно использовать для незаземленных сетей, для чего требуется дополнительный разделительный трансформатор.
- 2) Для кабелей диаметром 4–8 мм надо использовать кабельный ввод PG 9.
- 3) Электромонтаж автомата управления произвести в соответствии со схемой подключений.
→ Необходимо обеспечить надежное заземление автомата управления и газовой горелки, иначе прибор может быть поврежден при одноэлектродной схеме.
→ При эксплуатации без автомата контроля пламени необходимо замкнуть клеммы 7 и 11.

ВНИМАНИЕ!

- Следите, чтобы входное и выходное напряжение имело одинаковую полярность и не изменялось.
- Подключение только стационарной электропроводкой.
- Не перепутайте провода L1 и N.
- Не следует устанавливать функцию автоматической циклической деблокировки.

Huzalozás

- 1) A berendezést feszültség mentesíteni kell.
→ A huzalozáshoz előkészített áttöréseket használjon.
- 2) Ionizációs ellenőrzés:
Az IFS 110IM-t földelt hálózatoknál kell használni.
Az IFS 111IM használható földelés nélküli hálózatoknál. Ekkor azonban kiegészítő transzformátorra van szükség.
- 3) PG 9-es tömszelencét kell használni 4–8 mm-es vezeték átmérőhöz.
- 4) A gázéghető-automatika huzalozását a bekötési rajz szerint kell elvégezni.
- 5) Alakítson ki jó védőföld-csatlakozást a gázéghető-automatikán és az égőn, különben a készülék tönk्रे mehet egyelektródás üzemmód esetén.
- 6) Lángőr nélküli üzemeléskor hidalja át a 7-es és 11-es kapcsot.

FIGYELEM!

- A kimenetekre visszafelé ne kapcsoljon rá feszültséget.
- Csak rögzített vezetékkezelésű csatlakozás.
- Nem szabad felcserélni az L1-et és az N-t.
- A reset-funkciót ne vezérelje automata ciklusban.

Ionisationsüberwachung

- A = IFS 110IM (220/240 V)
- B = IFS 110IM (110/120 V)
- C = IFS 111IM (220/240 V)

İyonizasyon denetimi

- A = IFS 110IM (220/240 V)
- B = IFS 110IM (110/120 V)
- C = IFS 111IM (220/240 V)

Hlídnání ionizace

- A = IFS 110IM (220/240 V)
- B = IFS 110IM (110/120 V)
- C = IFS 111IM (220/240 V)

Nadzór metodą jonizacyjną




- A = IFS 110IM (220/240 V)
- B = IFS 110IM (110/120 V)
- C = IFS 111IM (220/240 V)

Ионизационный контроль

- A = IFS 110IM (220/240 V)
- B = IFS 110IM (110/120 V)
- C = IFS 111IM (220/240 V)

Ionizációs ellenőrzés

- A = IFS 110IM (220/240 V)
- B = IFS 110IM (110/120 V)
- C = IFS 111IM (220/240 V)

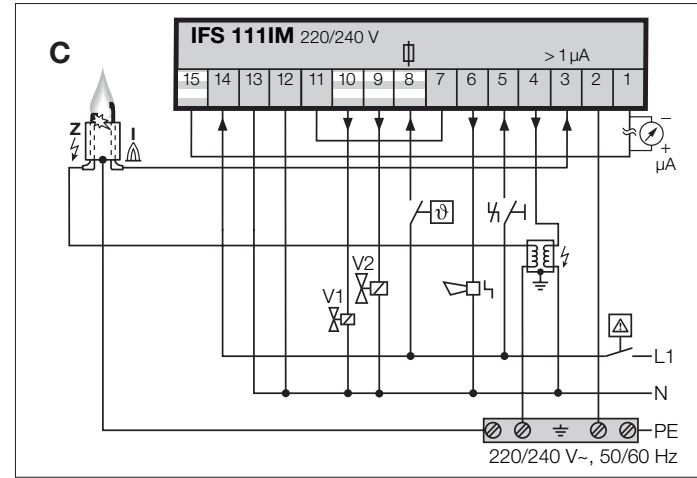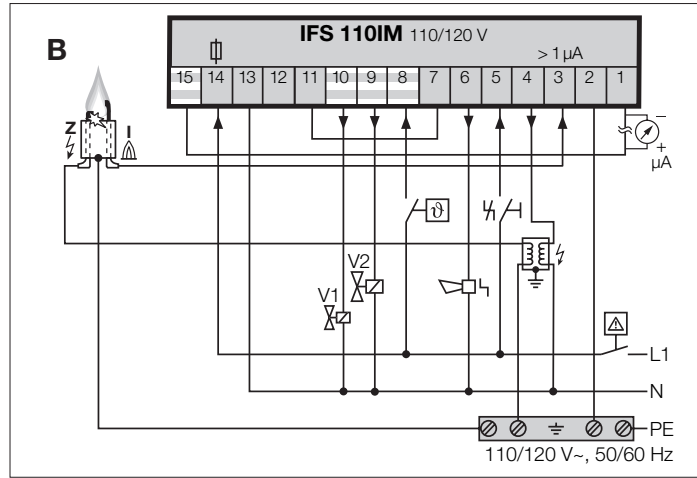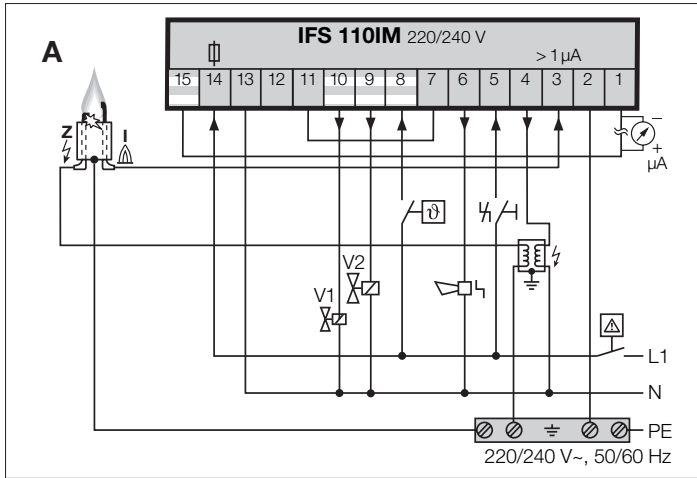

Einelektrodenbetrieb

D = IFS 110IM (220/240 V)

E = IFS 110IM (110/120 V)

F = IFS 111IM (220/240 V)

→ Zündtransformator TZI/TGI von

Elster Kromschroder verwenden.

Tek elektrotlus isletim

D = IFS 110IM (220/240 V)

E = IFS 110IM (110/120 V)

F = IFS 111IM (220/240 V)

→ Elster Kromschroder firmasinin

TZI/TGI ateşleme transformatorünü kullanin.

Jednoelektrodový provoz

D = IFS 110IM (220/240 V)

E = IFS 110IM (110/120 V)

F = IFS 111IM (220/240 V)

→ Použit zapalovací transformátor

TZI/TGI od Elster Kromschroder.

Praca z jedną elektrodą

D = IFS 110IM (220/240 V)

E = IFS 110IM (110/120 V)

F = IFS 111IM (220/240 V)

→ Zastosować transformator za

palonowy TZI/TGI firmy Elster Kromschroder.

Одноэлектродная схема

D = IFS 110IM (220/240 V)

E = IFS 110IM (110/120 V)

F = IFS 111IM (220/240 V)

→ Используйте заплальные трансформаторы

TZI/TGI от Эльстер Кромшрёдер.

Egyelektrodás üzemmód




D = IFS 110IM (220/240 V)

E = IFS 110IM (110/120 V)

F = IFS 111IM (220/240 V)

→ Elster Kromschroder gyártmányú

TZI/TGI gyújtó transformátort kell használni.

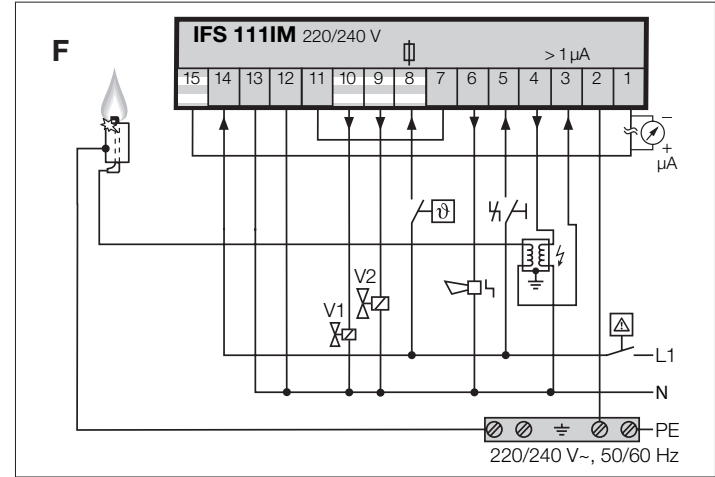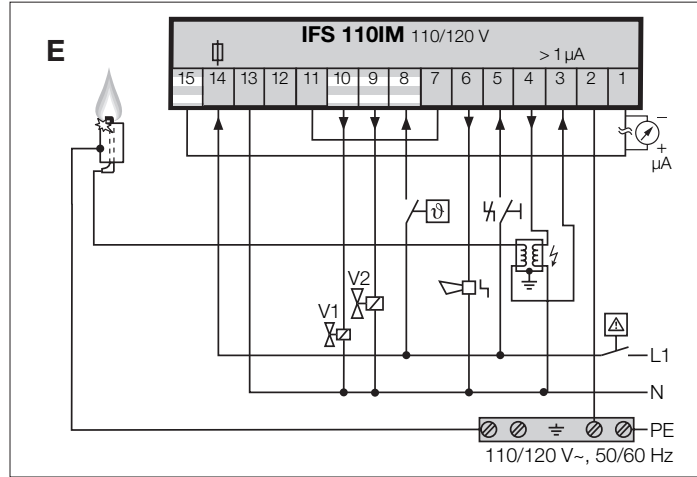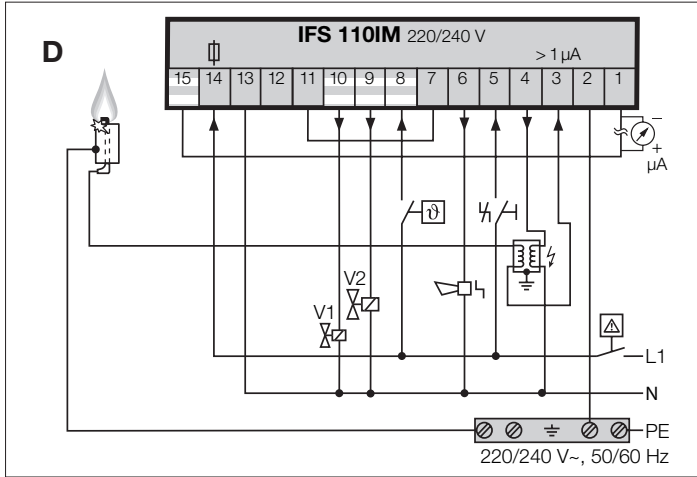

UV-Überwachung

G = IFS 110IM (220/240 V)

H = IFS 110IM (110/120 V)

J = IFS 111IM (220/240 V)

→ UV-Sonde UVS von Elster Kromschroder verwenden.

UV kontrolü

G = IFS 110IM (220/240 V)

H = IFS 110IM (110/120 V)

J = IFS 111IM (220/240 V)

→ Elster Kromschroder firmasinin UVS ultraviyole sondasini kullanin.

UV-hlidání

G = IFS 110IM (220/240 V)

H = IFS 110IM (110/120 V)

J = IFS 111IM (220/240 V)

→ Použit UV-sondu UVS od Elster Kromschroder.

Nadzór metodą UV

G = IFS 110IM (220/240 V)

H = IFS 110IM (110/120 V)

J = IFS 111IM (220/240 V)

→ Zastosować sondę UV o oznaczeniu UVS firmy Elster Kromschroder.

Контроль с помощью фотодатчика

G = IFS 110IM (220/240 V)

H = IFS 110IM (110/120 V)

J = IFS 111IM (220/240 V)

→ Используйте фотодатчик типа UVS от Эльстер Кромшрёдер.

UV-felügyelet

G = IFS 110IM (220/240 V)

H = IFS 110IM (110/120 V)

J = IFS 111IM (220/240 V)

→ Elster Kromschroder gyártmányú UVS UV-szondát kell használni.

ACHTUNG!

→ Die Spannungsversorgung des Gasfeuerungsautomaten nicht über die Wärmeanforderung (θ) schalten.



DIKKAT!

→ Gaz yakma otomatının gerilim beslemesini ısı kontrol (θ) üzerinden yapmayın.

POZOR!

→ Zásobování napětím plynového hořákového automatu nezapojit přes svorku požadovaného tepla (θ).

UWAGA!




→ Układu doprowadzania napięcia automatu palnikowego nie podłączać do układu zgłoszenia zapotrzebowania ciepła (θ).

ВНИМАНИЕ!

→ Питающее напряжение автомата управления горелкой нельзя подключать через управляющий сигнал (θ).

FIGYELEM!

→ Agázógó-automatika feszültségellátását ne kapcsolja a fűtésigényen (θ) keresztül.

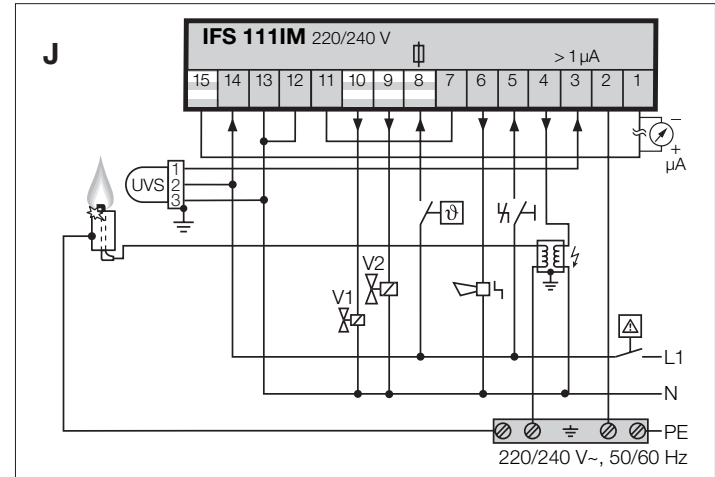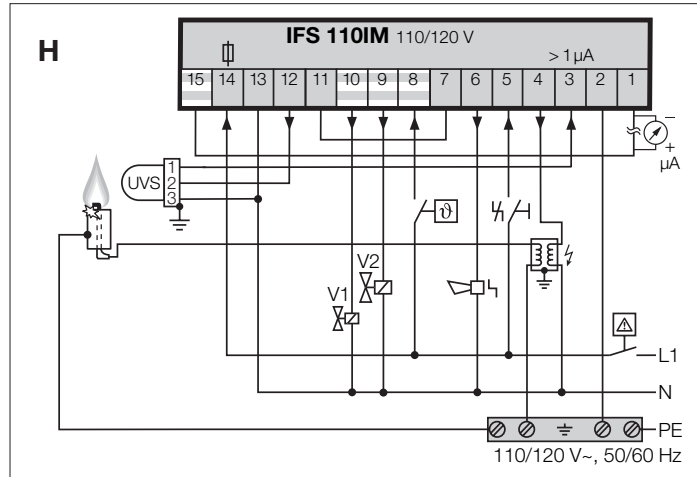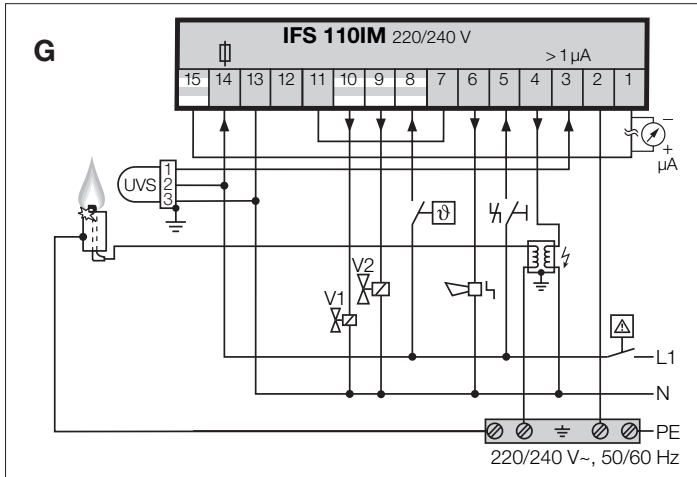

Ionisationsüberwachung in erdfreien Netzen

K = IFS 111IM (220/240 V)
 → Zusätzlicher Trenntransformator ist erforderlich.

Topraklamasız şebekelerde iyonizasyon denetimi

K = IFS 111IM (220/240V)
 → İlâveten bir ayırıcı transformâtör gereklidir.

Hlídání ionizace v neuzemněných sítích

K = IFS 111IM (220/240V)
 → Potřebný je přidavný oddělovací transformátor.

Nadzór metodą jonizacyjną w sieciach nieuziemionych


K = IFS 111IM (220/240 V)
 → Konieczne jest zastosowanie dodatkowego transformatora izolującego.

Ионизационный контроль при незаземленных сетях

K = IFS 111IM (220/240 В)
 → Требуется дополнительный раздельный трансформатор.

Ionizációs ellenőrzés földelés nélküli hálózatokon

K = IFS 111IM (220/240V)
 → Kiegészítő leválasztó transzformátor szükséges.

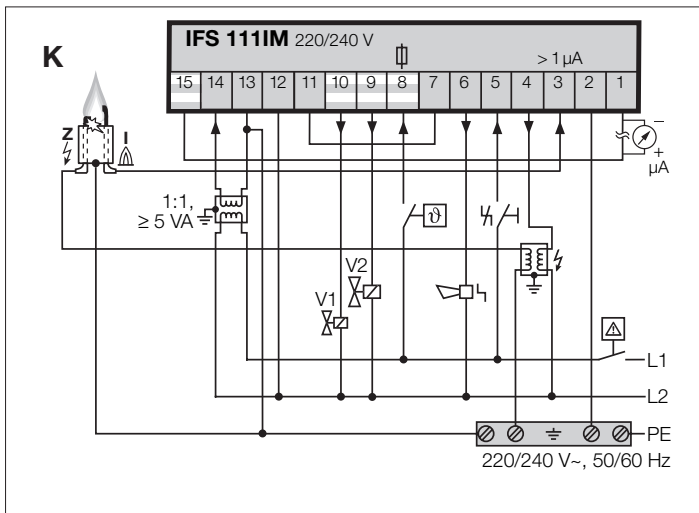

Legende/İşaretlerin anlamı/Legenda/Legenda/Пояснения/Jelmagyarázat	
	Sicherheitskette/Güvenlik zinciri/Bezpečnostní řetěz/Lańcuch zabezpieczający/Цепь безопасности/Biztonsági lánc
	Anlaufsignal/Çalışmaya başlama sinyali/Signál spuštění/Sygnal uruchomienia/Управляющий сигнал/Indítójel
	Zündtrafo/Ateşleme trafosu/Zapalovací transformátor/Transformator zapłonowy/Запальный трансформатор/Gyújtótrafó
	Gasventil/Gaz ventili/Plynový ventil/Zawór gazu/Газовый клапан/Gázszelep
	Betriebsmeldung/İşletme bildirişi/Provozní hlášení/Komunikat pracy/Сигнал "Пламя"/Üzemi jelzés
	Messwertanzeige für Ionisationsstrom/Ionizasyon akımı için ölçüm değeri göstergesi/Указатель naměřené hodnoty ionizačního proudu/Wyświetlacz wartości mierzonej dla prądu jonizacji/Индикатор измерения значения тока ионизации/Ionizációs áram értékének kijelzése
	Störmeldung/Arıza bildirişi/Poruchové hlášení/Komunikat zakłócenia/Сигнал неисправности/Zavarúzenet
	Entriegelung/Resetleme/Odblokování/Odblokowanie/Деблокировка/Engedélyezés
	Störung/Arıza/Porucha/Zakłócenie/Неисправность/Üzemzavar
	Sicherheitsstromkreis/Emniyet akım devresi/Bezpečnostní proudový okruh/Obwód prądowy bezpieczeństwa/Предохранительный электрический контур/Biztonsági áramkör

Mehrflammenüberwachung

Flammenwächter IFW 15 gemäß Schaltplan an Klemme 7 und 11 des Gasfeuerungsautomaten anschließen (siehe Betriebsanleitung IFW 15).

④ Oberteil wieder aufsetzen und festschrauben.

Çoklu alev denetimi

Bağlantı şeması uyarınca IFW 15 alev denetçisini gaz yakma otomatının 7 ve 11 numaralı klemenslerine bağlayın (bkz. Kullanım kılavuzu IFW 15).

④ Üst parçayı tekrar takın ve yerine vidalayın.

Hlídání vícerých plamenů

Hlídač plamene IFW 15 zapojit podle schématu na svorku 7 a 11 plynového hořákového automatu (viz provozní návod od IFW 15).

④ Vrchní část znovu nasadit a pevně zašroubovat.

Nadzór kilku palników

Podłączyć czujnik płomienia IFW 15 zgodnie ze schematem połączeń do zacisków 7 i 11 automatu palnikowego gazu (patrz instrukcja obsługi IFW 15).

④ Osadzić część górną i zamocować ją śrubami.

Многопламенный контроль

Подключить автомат контроля пламени IFW 15 в соответствии со схемой к клеммам 7 и 11 автомата управления горелкой (смотрите инструкцию по эксплуатации IFW 15).

④ Снова установить и прочно прикрутить лицевую часть.

Többlángos felügyelet

Csatlakoztassa az IFW 15 lángőrököt a kapcsolási rajz szerint a gázégő-automatika 7-es és 11-es kapcsaira (lásd az IFW 15 üzemeltetési utasítását).

④ Tegye fel újra a felső részt, és rögzítse csavarral.

In Betrieb nehmen

- 1) Kugelhahn schließen!
- 2) Anlage einschalten.
- 3) Prüfen, dass L1 und N richtig angeschlossen sind.
- 4) Spannung an Klemme 8 (Ø) anlegen, um den Programmablauf zu starten.

→ Nach ca. 2 s muss das Gasventil öffnen und der Brenner zünden.

→ Zündzeit t_z :

IFS 110IM-2:	1 s
IFS 110IM-3:	2 s
IFS 110IM-5:	3 s
IFS 110IM-10:	7 s
IFS 111IM-2:	1 s
IFS 111IM-3:	2 s
IFS 111IM-5:	3 s
IFS 111IM-10:	7 s

→ Nach Ablauf der Sicherheitszeit t_{SA} (2, 3, 5 oder 10 s) meldet der IFS 110IM/IFS 111IM eine Störung, die rote Störmelde-LED leuchtet und an Klemme 6 liegt Netzspannung an.

5) Nach der Überprüfung den Kugelhahn öffnen.

6) Gasfeuerungsautomat durch Drücken der roten Störmelde-LED entriegeln.

7) Spannung an Klemme 8 (Ø) anlegen, um den Programmablauf zu starten.

→ Mindesteinschaltzeit des Anlaufsignals (Ø):



IFS 110IM-2:	4 s
IFS 110IM-3:	5 s
IFS 110IM-5:	7 s
IFS 110IM-10:	12 s
IFS 111IM-2:	4 s
IFS 111IM-3:	5 s
IFS 111IM-5:	7 s
IFS 111IM-10:	12 s

Diese Zeiten dürfen nicht unterschritten werden, sonst kann der Automat den Brenner nicht überwachen!

→ Nach ca. 2 s öffnet das Gasventil (V1) und der Brenner zündet.

→ Sobald der Gasfeuerungsautomat eine Flamme erkennt, liegt Netzspannung an Klemme 9 an, das Hauptgasventil (V2) öffnet.

→ Der Brenner ist in Betrieb.

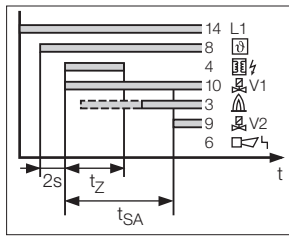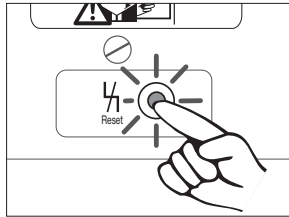

Çalıştırma

- 1) Küresel vanayı kapatın!
- 2) Tesisi çalıştırın.
- 3) L1 ve N bağlantılarının doğru olduğunu kontrol edin.
- 4) Program akışını başlatmak için voltajı klemens 8'e (Ø) bağlayın.

→ Yakl. 2 saniye sonra gaz ventili açılmalı ve brülör ateşlenmelidir.

→ Ateşleme süresi t_z :

IFS 110IM-2:	1 sn
IFS 110IM-3:	2 sn
IFS 110IM-5:	3 sn
IFS 110IM-10:	7 sn
IFS 111IM-2:	1 sn
IFS 111IM-3:	2 sn
IFS 111IM-5:	3 sn
IFS 111IM-10:	7 sn

→ Emniyet süresi t_{SA} (2, 3, 5 veya 10 sn) geçtikten sonra IFS 110IM/IFS 111IM elemanı bir arıza bildirir, kırmızı arıza bildirim LED'i yanar ve klemens 6'ya şebeke gerilimi verilir.

5) Kontrol sonrası küresel vanayı açın.

6) Kırmızı arıza bildirim LED'sine basarak gaz yakma otomatını resetleyin.

7) Program akışını başlatmak için voltajı klemens 8'e (Ø) bağlayın.

→ Harekete geçme sinyalinin (Ø) asgarî açılma süresi:

IFS 110IM-2:	4 sn
IFS 110IM-3:	5 sn
IFS 110IM-5:	7 sn
IFS 110IM-10:	12 sn
IFS 111IM-2:	4 sn
IFS 111IM-3:	5 sn
IFS 111IM-5:	7 sn
IFS 111IM-10:	12 sn

Bu sürelerin altına düşülmemelidir. Aksi takdirde otomat brülörü denetleyemez!

→ Yakl. 2 saniye sonra gaz ventili (V1) açılır ve brülör ateşlenir.

→ Gaz yakma otomatı alev tespit eder etmez klemens 9'a şebeke gerilimi verilir ve ana gaz ventili (V2) açılır.

→ Brülör devrededir.

Spuštění do provozu

- 1) Uzavřít kulový kohout!
- 2) Zapnout zařízení.
- 3) Zkontrolovat, jsou-li L1 a N správně napojeny.
- 4) Napojit napětí na svorku 8 (Ø) pro spuštění programu.

→ Po cca 2 vteřinách se musí otevřít plynový ventil a hořák se musí zapálit.

→ Zapalovací doba t_z :

IFS 110IM-2:	1 vt.
IFS 110IM-3:	2 vt.
IFS 110IM-5:	3 vt.
IFS 110IM-10:	7 vt.
IFS 111IM-2:	1 vt.
IFS 111IM-3:	2 vt.
IFS 111IM-5:	3 vt.
IFS 111IM-10:	7 vt.

→ Po uplynutí bezpečnostní doby t_{SA} (2, 3, 5 nebo 10 vteřin) nahlásí IFS 110IM / IFS 111IM poruchu, červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí, na svorce 6 je síťové napětí.

5) Po kontrole otevřít kulový kohout.

6) Plynový hořákový automat odblokovat stisknutím červené LED-kontrolky hlášení poruchy.

7) Napojit napětí na svorku 8 (Ø) pro spuštění programu.

→ Minimální doba zapnutí signálu spuštění (Ø):

IFS 110IM-2:	4 vt.
IFS 110IM-3:	5 vt.
IFS 110IM-5:	7 vt.
IFS 110IM-10:	12 vt.
IFS 111IM-2:	4 vt.
IFS 111IM-3:	5 vt.
IFS 111IM-5:	7 vt.
IFS 111IM-10:	12 vt.

Tyto doby nesmí být podkročeny, jinak nemůže automat vykonávat hledání nad hořákem!

→ Po cca 2 vteřinách se otevře plynový ventil (V1) a hořák se zapálí.

→ Poznání plynový hořákový automat plamen, stojí svorka 9 pod síťovým napětím, hlavní ventil (V2) se otevře.

→ Hořák je nyní v provozu.

Uruchomienie

- 1) Zamknąć zawór kulowy!
- 2) Włączyć instalację.
- 3) Sprawdzić czy zostały podłączone prawidłowo przewody L1 i N.

4) Doprowadzić napięcie do zacisku 8 (Ø), aby zapoczątkować wykonywanie programu.

→ Po ok. 2 sek. powinien otworzyć się zawór gazu i nastąpić zapłon palnika.

→ Czas zapłonu t_z :

IFS 110IM-2:	1 sek.
IFS 110IM-3:	2 sek.
IFS 110IM-5:	3 sek.
IFS 110IM-10:	7 sek.
IFS 111IM-2:	1 sek.
IFS 111IM-3:	2 sek.
IFS 111IM-5:	3 sek.
IFS 111IM-10:	7 sek.

→ Po upływie czasu bezpieczeństwa t_{SA} (2, 3, 5 lub 10 sek.) IFS 110IM/IFS 111IM sygnalizuje zakłócenie, zapala się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie, a na zacisku 6 obecne jest napięcie sieciowe.

5) Po wykonaniu kontroli otworzyć zawór kulowy.

6) Odblokować automat palnikowy przez naciśnięcie czerwonej diody świecącej sygnalizującej zakłócenie.

7) Doprowadzić napięcie do zacisku 8 (Ø), aby zapoczątkować wykonywanie programu.

→ Minimalny czas trwania sygnału uruchomienia (Ø):

IFS 110IM-2:	4 sek.
IFS 110IM-3:	5 sek.
IFS 110IM-5:	7 sek.
IFS 110IM-10:	12 sek.
IFS 111IM-2:	4 sek.
IFS 111IM-3:	5 sek.
IFS 111IM-5:	7 sek.
IFS 111IM-10:	12 sek.

Czasy te nie mogą być krótsze w innym bowiem wypadku automat nie jest w stanie nadzorować pracy palnika!

→ Po ok. 2 sek. zawór gazu (V1) otwiera się i następuje zapłon palnika.

→ Z chwilą gdy automat palnikowy rozpozna płomień, do zacisku 9 doprowadzone zostaje napięcie sieciowe – otwarty zostaje zawór główny gazu (V2).

→ Palnik pracuje.

Пуск в эксплуатацию

- 1) Закрыть шаровой кран!
- 2) Включить установку.
- 3) Проверить правильность подключения кабелей L1 и N.

4) Подать напряжение на клемму 8 (Ø) для запуска рабочей программы прибора.

→ Приблизительно через 2 с должен открыться газовый клапан и должна загореться газовая горелка.

→ Время розжига t_z :

IFS 110IM-2:	1 с
IFS 110IM-3:	2 с
IFS 110IM-5:	3 с
IFS 110IM-10:	7 с
IFS 111IM-2:	1 с
IFS 111IM-3:	2 с
IFS 111IM-5:	3 с
IFS 111IM-10:	7 с

→ По истечении времени безопасности t_{SA} (2, 3, 5 или 10 с) прибор IFS 110IM/IFS 111IM сообщит о неисправности, загорится красный светодиод индикации неисправности и на клемму 6 будет подано сетевое напряжение.

5) После завершения проверки открыть шаровой кран.

6) Делблокировать автомат управления горелкой нажатием красного светодиода индикации неисправности.

7) Подать напряжение на клемму 8 (Ø) для запуска рабочей программы прибора.

→ Минимальное время подачи управляющего сигнала (Ø):

IFS 110IM-2:	4 с
IFS 110IM-3:	5 с
IFS 110IM-5:	7 с
IFS 110IM-10:	12 с
IFS 111IM-2:	4 с
IFS 111IM-3:	5 с
IFS 111IM-5:	7 с
IFS 111IM-10:	12 с

Время не должно быть меньше указанного, иначе автомат управления не сможет управлять горелкой!

→ Приблизительно через 2 с открывается газовый клапан (V1) и горелка загорается.

→ Как только автомат управления обнаружит пламя, сетевое напряжение подается на клемму 9 и открывается главный газовый клапан (V2).

→ Газовая горелка в работе.

Üzembe helyezés

- 1) Zárja el a golyóscsapot!
- 2) Kapcsolja be a berendezést.
- 3) Ellenőrizze, hogy az L1 és N megfelelően legyen csatlakoztatva.

4) Kapcsoljon feszültséget a 8-as (Ø) káposcra a programfutás elindításához.

→ A gázszelvény kb. 2 mp múlva ki kell nyitnia, és az égőnek gyújtania kell.

→ Gyújtási idő t_z :

IFS 110IM-2:	1 mp
IFS 110IM-3:	2 mp
IFS 110IM-5:	3 mp
IFS 110IM-10:	7 mp
IFS 111IM-2:	1 mp
IFS 111IM-3:	2 mp
IFS 111IM-5:	3 mp
IFS 111IM-10:	7 mp

→ A t_{SA} (2, 3, 5 vagy 10 mp) biztonságos idő letelete után az IFS 110IM/IFS 111IM üzemmzavart jelez, a piros üzemmzavár-LED világít, és a 6-os kapcsos hálózati feszültség van.

5) Az ellenőrzés után nyissa ki a golyóscsapot.

6) Nyugtazza a gázégő-automatikát a piros üzemmzavár-LED megnymásával.

7) Kapcsoljon feszültséget a 8-as (Ø) káposcra a programfutás elindításához.

→ Az indítási jel (Ø) legrövidebb bekapcsolási ideje:

IFS 110IM-2:	4 mp
IFS 110IM-3:	5 mp
IFS 110IM-5:	7 mp
IFS 110IM-10:	12 mp
IFS 111IM-2:	4 mp
IFS 111IM-3:	5 mp
IFS 111IM-5:	7 mp
IFS 111IM-10:	12 mp

Ezeket az időket nem szabad alulmúlni, különben az automatika nem tudja felügyelni az égőt!

→ Kb. 2 mp elteltével a gázszelvény (V1) kinyit, és az égő gyújt.

→ Amint a gázégő-automatika lángot érzékel, hálózati feszültség van jelen a 9-es kapcsos, a fő gázszelvény (V2) kinyit.

→ Az égő üzemel.

Funktion prüfen

① Während des Betriebes mit zwei Elektroden oder UV-Überwachung den Zündkerzenstecker von der Ionisationselektrode abziehen oder die UV-Sonde abdunkeln.

Bei Einelektrodenbetrieb den Kugelhahn schließen.



ACHTUNG! Bei Einsatz des IFS im Einelektrodenbetrieb liegt bei Wiederanlauf Hochspannung am Zündkerzenstecker an. Lebensgefahr!

→ Der IFS macht eine Störabschaltung: Die Gasventile werden spannungsfrei geschaltet. Die rote Störmelde-LED leuchtet.

→ Die Flamme muss erlöschen. Sollte die Flamme nicht erlöschen, liegt ein Fehler vor.

② Verdrahtung prüfen.

ACHTUNG! Der Fehler muss erst behoben werden, bevor die Anlage betrieben werden darf.

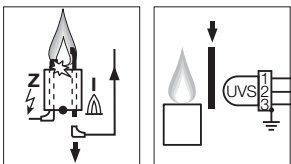

Fonksiyon kontrolü

① İki elektrotlu veya UV denetimli işletim esnasında buji fişini iyonizasyon elektrodundan çekin veya UV sondasını karartın. Tek elektrotlu işletimde küreSEL vanayı kapatın.

DIKKAT! IFS elemanı tek elektrotlu işletimde kullanıldığında yeniden çalıştırma esnasında buji fişinde yüksek voltaj vardır. Hayati tehlike!

→ IFS bir arıza kapatması gerçekleştirebilir: Gaz ventilleri gerilimsiz konuma getirilir. Kırmızı arıza bildirim LED'i yanar.

→ Alev sönmelidir. Alev sönmüyorsa bir arıza mevcuttur.

② Kablo bağlantısını kontrol edin.

DIKKAT! Tesis işletilmeden önce arızanın giderilmesi gerekir.

Zkouška funkce

① Během provozu se dvěma elektrodami nebo UV-hlídání sondat konektor zapalovací svíčky z ionizační elektrody, nebo zatmnit UV-sondu. Při provozu s jednou elektrodou uzavřít kulový kohout.

POZOR! Při nasazení IFS v provozu s jednou elektrodou je při novém spuštění vysoké napětí na konektoru zapalovací svíčky. Životní nebezpečí!

→ IFS provede poruchové vypnutí. Plynové ventily budou odpojeny od napětí. Červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí.

→ Plamen musí zhasnout. Nezhasne-li plamen, pak existuje nějaká chyba.

② Zkontrolovat elektroinstalaci.

POZOR! Předtím, než se zařízení spustí znovu do provozu, se musí napřed odstranit chyba.

Kontrola działania

① W trybie pracy z dwoma elektrodami lub z nadzorem UV zsunąć wtyczkę z elektrody jonizacyjnej lub zaciemnić sondę UV. W trybie pracy z jedną elektrodą zamknąć zawór kulowy.

UWAGA! W przypadku wykorzystania IFS w trybie pracy z jedną elektrodą, po ponownym uruchomieniu na wtyczce świecy zapłonowej obecne jest wysokie napięcie. Zagrożenie dla życia!

→ IFS wykonuje czynność wyłączenia awaryjnego: Zawory gazu zostają przełączone w stan beznapięciowy. Zapala się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie.

→ Płomień musi ulec wygaszeniu. Nie wygaszenie płomienia sygnalizuje wystąpienie nieprawidłowości.

② Skontrolować oprzewodowanie.

UWAGA! Warunkiem uruchomienia instalacji jest usunięcie nieprawidłowości.

Проверка функций

① При работе с двумя электродами или при контроле пламени фотодатчиком следует снять штекер с ионизационного электрода или затемнить фотодатчик. При одноэлектродной схеме работы следует закрыть газовый кран.

ВНИМАНИЕ! При использовании IFS по одноэлектродной схеме на штекер свечи зажигания при повторном запуске подводится высокое напряжение. Опасно для жизни!

→ Прибор IFS выполняет отключение при неисправности: снимается напряжение с газовых клапанов. При этом будет загораться красный светодиод индикации неисправности.

→ Пламя должно погаснуть. Если пламя не гаснет, значит имеется неисправность.

② Проверить монтаж электропроводки.

ВНИМАНИЕ! Причиной неисправности должна быть устранена до начала эксплуатации установки.

A működés ellenőrzése

① Kételektrodás vagy UV-felügyelettel történő üzemelés közben húzza le a gyújtógyertya csatlakozóját az ionizációs elektrodáról, vagy árnyékolja le az UV-szondát. Egyelektrodás üzemeléskor zárja el a golyóscsapot.

FIGYELEM! Az IFS egyelektrodás üzemelésben történő használatá eseten újrainduláskor nagyfeszültség van a gyújtógyertya csatlakozóján. Közvetlen életveszély!

→ Az IFS üzemmódban által kiváltott leállítást hajt végre: A gázszелеpek feszültségmentesre kapcsolódnak. Világít a piros üzemmódban-LED.

→ A lángnak ki kell aludnia. Amennyiben a láng nem alszik ki, meghibásodás áll fenn.

② Ellenőrizze a huzalozást.

FIGYELEM! Aberendezés üzemeltetése előtt a hibát el kell hárítani.

Gasfeuerungsautomat austauschen

→ Wird ein neuer Gasfeuerungsautomat eingesetzt, sollte auch immer das neue Unterteil verwendet werden.

→ Gasfeuerungsautomaten ab Bauzustand H sind überarbeitet worden. Änderungen gegenüber älteren Bauständen:

Das Flammensignal ist geringfügig höher. Wenn das Anlaufsignal innerhalb der Sicherheitszeit abfällt, wird die Sicherheitszeit vollständig durchlaufen. Fremdlichtverzögerungszeit = 15 s. Das Gasventil V2 (Klemme 9) wird bei anliegendem Flammensignal am Ende der Sicherheitszeit angesteuert.

① Altes Unterteil prüfen, ob es in Ordnung ist.

② Defektes Unterteil austauschen.

Achtung!
→ Ausgänge nicht mit Spannung beschalten.



Gaz yakma otomatının değiştirilmesi

→ Yeni bir gaz yakma otomati devreye konulduğunda daima yeni alt parçanın kullanılmasını gerektirir.

→ Gaz yakma otomatları H serisinden itibaren değişikliklere uğramıştır. Eski serilerle kıyaslanı yapılan değişiklikler:

Alev sinyali biraz daha yüksektir. Çalışmaya başlama sinyali emniyet süresi içerisinde düşerse, emniyet süresinin tamamen geçmesi beklenir. Harici sinyal geciktirimi süresi = 15 sn. Gaz ventili V2 (Klemme 9) alev sinyali mevcuttken emniyet süresinin sonunda kontrol edilir.

① Eski alt parçanın kusursuz olup olmadığını kontrol edin.

② Arızalı alt parçayı değiştirin.

Dikkat!
→ Çıkışlara voltaj uygulamayın.

Výměna plynového hořákového automatu

→ Nasadí-li se nový plynový hořákový automat, pak by se pokaždé měl použít i nový spodní díl.

→ Plynové hořákové automaty od konstrukční řady H byly propracovány. Změny vůči starším konstrukčním řadám:

Signál plamene je o něco silnější. Zeslábné-li signál spuštění během bezpečnostní doby, pak se kompletně proběhne celá bezpečnostní doba. Doba požárního poznání cizího světla = 15 vt. Plynový ventil V2 (svorka 9) se zapne při existujícím signálu plamene na konci bezpečnostní doby.

① Zkontrolovat starý spodní díl, je-li v pořádku.

② Vadný spodní díl vyměnit.

Pozor!
→ Nenapojit na výstupy napětí.

Wymiana automatu palnikowego

→ W przypadku zastosowania nowego automatu palnikowego konieczne jest także wykorzystanie nowej części dolnej.

→ Automaty palnikowe gazu po-czajwszy od wersji konstrukcyjnej H zostały zmodyfikowane: Zmiany w stosunku do dotychczasowego wykonania:

Sygnal płomienia jest nieznacznie wyższy. Gdy sygnal uruchomienia zmaleje w przeciągu czasu bezpieczeństwa, wykorzystany zostaje pełny czas bezpieczeństwa. Czas zwłoki dla światła obcego = 15 sek. Przy doprowadzonym sygnale płomienia, zawór gazu V2 (zacisk 9) podlega wysterowaniu przy końcu czasu bezpieczeństwa.

① Skontrolować czy stan części dolnej jest zadowalający.

② Uszkodzoną część dolną należy wymienić.

Uwaga!
→ Nie doprowadzać napięcia do wyjść.

Zamena автомата управления газовой горелкой

→ Если используется новый автомат управления газовой горелкой, то всегда должна использоваться и новая нижняя часть.

→ Автоматы управления газовой горелкой, начиная с конструктивного исполнения H, переработаны. Изменения по сравнению с более старыми конструктивными исполнениями:

Сигнал наличия пламени незначительно больше. Если управляющий сигнал будет снят в течение отсчета времени безопасности, то этот временной интервал будет отработан полностью. Время задержки постороннего сигнала пламени = 15 с. Газовый клапан V2 (клемма 9) будет включен при наличии сигнала пламени в конце отсчета времени безопасности.

① Проверить исправна ли нижняя часть.

② Заменить неисправную нижнюю часть.

Внимание!
→ Не прикладывайте напряжение к выходам.

A gázégő-automatika cseréje

→ Ha új gázégő-automatikát használnak, akkor az új alsó rész is mindig használni kell.

→ A gázégő-automatikákat a H szerkezeti fokozattól kezdve átdolgozták. Változtatások a régebbi szerkezeti fokozatokhoz képest:

A lángjel csekély mértékben magasabb. Ha az indítási jel-szint a biztonsági időn belül lecsökken, akkor a biztonsági idő teljesen kimarad. Idegen fény-késleltetési idő = 15 mp. A V2 gázszелеp (9-es kapocs) meglévő lángjel esetén kivezérésre kerül a biztonsági idő végén.

① Ellenőrizze a régi alsó részt, hogy rendben van-e.

② Cserélje ki a hibás alsó részt.

Figyelem!
→ A kimenetekre ne kapcsoljon feszültséget.

Hilfe bei Störungen

ACHTUNG!

- Lebensgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten!
- Störungsbeseitigung nur durch autorisiertes Fachpersonal!
- Oberteil niemals öffnen, die Gewährleistung erlischt sonst! Unsachgemäße Reparaturen und falsche elektrische Anschlüsse, z. B. Anlegen von Spannung an die Ausgänge, können das Gasventil öffnen und den Automaten zerstören – eine Fehlersicherheit kann dann nicht mehr garantiert werden!
- (Fern-)Entriegeln grundsätzlich nur von beauftragten Fachkundigen unter ständiger Kontrolle des zu entstörenden Brenners!
- Falls am IFS mechanische Schäden erkennbar sind, Gerät austauschen.



- Bei Störungen der Anlage schließt der Gasfeuerungsautomat die Gasventile – rote Störmelde-LED leuchtet.
- Bei internen Störungen des Gasfeuerungsautomaten schließt der Gasfeuerungsautomat die Gasventile – die rote Störmelde-LED blinkt.
- Zur einfacheren Fehlersuche Prüfadapter verwenden (siehe „Zubehör“).
- ① Störungen nur durch die hier beschriebenen Maßnahmen beseitigen.
- ② Gasfeuerungsautomat durch Drücken der roten Störmelde-LED entriegeln.
- Der Gasfeuerungsautomat läuft wieder an.
- Reagiert der Gasfeuerungsautomat nicht, obwohl alle Fehler behoben sind –
- ③ Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.

? Störung ! Ursache ● Abhilfe

? Start – es entsteht kein Zündfunke – die rote Störmelde-LED leuchtet?

- ! Zündspannung ist zu klein.
- Zündtrafo mit einer Zündspannung von ≥ 5 kV verwenden – bei Einelektrodenbetrieb Zündtrafo TGI oder TZI verwenden.

Arıza yardımları

DİKKAT!

- Cereyan çarpması nedeniyle hayatı tehlikeye vordır! Elektrik akımı geçen parçalar üzerinde yapılacak çalışmalardan önce bu parçaların elektrik bağlantısını kesin!
- Arızaların giderilmesi ancak yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır!
- Üst parçayı kesinlikle açmayın. Aksi takdirde garanti sona erer! Talimatlara aykırı onarım ve örn. çıkışlara voltaj verilmesi gibi yanlış elektrik bağlantıları, gaz ventilleri açabilir ve otomatik tahrip edebilir – bu durumda arıza emniyeti garanti edilemez!
- Sistem kilidinin (uzaktan) açılması ancak görevli uzman personel tarafından ve arızası giderilecek brülör sürekliliği kontrol altında tutularak yapılmalıdır!
- IFS elemanında mekanik hasarlar tespit edildiğinde cihazı değiştirin.

→ Tesiste arıza meydana geldiğinde gaz yakma otomatik gaz ventillerini kapatır – kırmızı arıza bildirim LED'si yanar.

- Gaz yakma otomatında meydana gelen dahili arızalarda gaz yakma otomatik gaz ventillerini kapatır – kırmızı arıza bildirim LED'si yanıp söner.
- Arızayı daha rahat arayabilmek için kontrol adaptörünü kullanın (bkz. "Aksesuar").

- ① Arızalar, yalnızca burada açıklanan önlemler doğrultusunda giderilmelidir.
- ② Kırmızı arıza bildirim LED'sine basarak gaz yakma otomatını resetleyin.
- Gaz yakma otomatı tekrar çalışmaya başlar.
- Tüm arızaların giderilmesine rağmen gaz yakma otomatı reaksiyon göstermiyorsa –
- ③ Cihazı sökün ve kontrol edilmesini için imalatçı firmaya gönderin.

? Arıza ! Sebepi ● Giderilmesi

- ? Start – Ateşleme kivilcim oluşmuyor – Kırmızı arıza bildirim LED'si yanıyor?
! Ateşleme voltajı çok düşük.
● ≥ 5 kV ateşleme voltajına sahip ateşleme trafosu kullanın – Tek elektrotlu işletimde TGI veya TZI ateşleme trafosunu kullanın.

Pomoc při poruchách

POZOR!

- Životní nebezpečí elektrickým úderem! Před prací na proud vodících dílech odpojit elektrická vedení od síťového napětí!
- Odstranění poruch jen autorizovaným, odborným personálem!
- Vrchní díl nikdy neotevířt, jinak zaniká záruka! Neodborné opravy a špatné elektrické přípojky, např. napojení napětí na výstupy, můžou otevřít plynový ventil a zničit automat – bezpečnost proti chybám se pak nedá zaručit!
- (Dálkové)Odblokování nechat provést zásadně jen povolaným odborníkem za stálé kontroly odblokováného hořáku!
- Jsou-li znetatelná mechanická poškození na IFS, pak přístroj vyměnit.

- Při poruchách zařízení uzavře plynový hořákový automat plynové ventily – červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí.
- Při interních poruchách plynových hořákových automatů uzavře plynový hořákový automat plynové ventily – červená LED-kontrolka hlášení poruchy bliká.
- Pro zjednodušené hledání chyb použít zkušební adaptér (viz "Příslušenství").

- ① Poruchy odstranit jen zde popsány opatřeními.
- ② Odblokovat plynový hořákový automat stisknutím červené LED-kontrolky hlášení poruchy.
- Plynový hořákový automat se znovu rozběhne.
- Nebude-li plynový hořákový automat reagovat, i když byly odstraněny všechny chyby –
- ③ přístroj vybudovat a poslat na kontrolu výrobci.

? Porucha ! Příčina ● Odstranění

- ? Spuštění – nevznikne zapalovací jiskra – červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí?
! Zapalovací napětí je příliš nízké.
● Použít zapalovací transformátor se zapalovacími napětím ≥ 5 kV – u provozu s jednou elektrodou použít zapalovací transformátor TGI nebo TZI.

Pomoc przy zakłóceniach

UWAGA!

- Zagrożenie dla życia na skutek porażenia prądem! Przed przystąpieniem do pracy w obrębie części przewodzących prąd wyłączyć doprowadzenie napięcia do przewodów elektrycznych!
- Usuwanie zakłóceń może być podejmowane wyłącznie przez autoryzowany serwis!
- Nie wolno w żadnym wypadku otwierać górnej części urządzenia, prowadzi to bowiem do utraty uprawnień gwarancyjnych! Niefachowo przeprowadzone naprawy i błędnie wykonane podłączenia elektryczne, np. doprowadzenie napięcia do wyjść, mogą być powodem otwarcia zaworu gazu i zniszczenia automatu palnikowego – nie można wówczas zagwarantować bezpiecznej pracy urządzenia.
- Czynność odblokowania (zdanego) powinna być wykonywana z zasady przez upoważnionych do tego celu fachowców pod stałą kontrolą palnika poddawanego aktywacji!
- W przypadku stwierdzenia obecności uszkodzeń mechanicznych w obrębie IFS należy wymienić urządzenie.

→ Przy wystąpieniu zakłócenia w instalacji automat palnikowy gazu zamyka zawory gazu – zapala się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie.

- Przy wystąpieniu wewnętrznych zakłóceń w obrębie automatu palnikowego gazu, automat palnikowy zamyka zawory gazu – czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie migocze.
- Dla ułatwienia wyszukiwania usterek należy wykorzystać łącznik testowy (patrz "Osprzęt").
- ① Zakłócenia należy usuwać wyłącznie przez wykonanie czynności opisanych w niniejszej instrukcji.
- ② Odblokować automat palnikowy przez naciśnięcie czerwonej diody świecącej sygnalizującej zakłócenie.
- Automat palnikowy ulega ponownemu uruchomieniu.
- Jeśli automat palnikowy nie reaguje pomimo usunięcia wszystkich zakłóceń należy:
- ③ zdemontować urządzenie i przesłać na adres producenta w celu sprawdzenia.

? Zakłócenie ! Przyczyna ● Środki zaradcze

- ? Start – nie jest wytwarzana iskra zapłonowa – świeci się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie
! Niedostateczne napięcie zapłonowe.
● Zastosować transformator zapłonowy o napięciu zapłonu ≥ 5 kV – w przypadku trybu pracy z jedną elektrodą wykorzystać transformator zapłonowy TGI lub TZI.

Помощь при неисправностях

ВНИМАНИЕ!

- Опасность электрического удара! Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить установку от электроснабжения!
- Устранение причин неисправностей должен производить только обученный, имеющий допуск персонал!
- Никогда не следует открывать лицевую часть, иначе теряются гарантийные права! Непрофессиональный ремонт и неправильные электрические подключения, например, подача напряжения на выходы, могут привести к открытию газового клапана и повредить автомат – при этом не может больше гарантироваться безопасная работа!
- (Дистанционная) деблокировка должна производиться только специалистом, имеющим допуск, при постоянном контроле горелки, в которой устраняется неисправность!
- Если в автомате IFS обнаруживаются механические повреждения, следует заменить прибор.

→ При неисправностях установки автомат управления горелкой закрывает газовые клапаны – горит красный светодиод индикации неисправностей.

- При внутренних неисправностях автомат управления закрывает газовые клапаны – мигает красный светодиод индикации неисправностей.
- Используйте проверочный адаптер для упрощения поиска неисправностей (смотрите раздел "Принадлежности").
- ① Устранить причины неисправностей можно только выполняя описанные ниже мероприятия.
- ② Деблокировать автомат управления горелкой нажатием красного светодиода индикации неисправностей.
- Автомат управления горелкой запустится снова.
- Если автомат управления горелкой не реагирует, хотя причины всех неисправностей устранены –
- ③ следует демонтировать прибор и отправить его на проверку изготовителю.

? Неисправность ! Причина ● Помощь

? Пуск – нет искры зажигания – светится красный светодиод индикации неисправности?

- ! Напряжение зажигания слишком низкое.
- Используйте запальный трансформатор с напряжением зажигания ≥ 5 кВ – для одноэлектродной схемы используйте запальный трансформатор TGI или TZI.

Segítség üzemzavar esetén

FIGYELEM!

- Életveszély áramütés által! Az áramot vezető alkatrészeket végzendő munkálatok előtt a villamos vezetéseket feszültség mentesíteni kell!
- Zavarelhárítást csak arra jogosult szakképzett személyek végezhetnek!
- A felső részt soha nem szabad kinyitni, különben a garancia megszűnik! Szakszerűtlen javítások és nem megfelelő villamos csatlakoztatások, pl. a kimenetek feszültség alá helyezése, kinyithatják a gázszelepet, és tönkre tehetik az automatikát – ezután már nem garantálható a hibátlan működés!
- (Táv-) Reteszfeloldást alapvetően csak arra felhatalmazott szakértővel szabad végezteni, a javítandó égő állandó felügyelete mellett!
- Ha az IFS-en mechanikus sérülések ismerhetők fel, akkor a készüléket ki kell cserélni.

→ A berendezés üzemzavara esetén a gázégő-automatika automatikusan zárja a gázszelepet – a piros üzemzavar-LED világít.

→ A gázégő-automatika belső üzemzavarai esetén az automata zárja a gázszelepet – a piros üzemzavar-LED villog.

→ Egyszerű hibakereséshez használjon vizsgálgó adaptert (lásd a "Tartozékok"-ban).

- ① Az üzemzavarokat csak az itt ismertetett intézkedésekkel szabad elhárítani.
- ② A gázégő-automatikát a piros üzemzavar-LED megnyomásával lehet nyugtázni.
- A gázégő-automatika újból elindul.
- Ha a gázégő-automatika annak ellenére nem reagál, hogy minden hiba elhárításra került –
- ③ Az eszközt ki kell szerelni, és el kell küldeni átvizsgálásra a gyártóhoz.

? Üzemzavar ! Ok ● Megoldás

? Start – nincs gyújtószikra – világít a piros üzemzavar-LED?

- ! A gyújtófeszültség túl alacsony.
- A gyújtótrafót minimum 5 kV-os gyújtófeszültséggel kell használni – egyelektródás üzemelés esetén TGI vagy TZI gyújtótrafót kell használni.

- ! Zündleitung ist zu lang.
- Auf max. 5 m (empfohlen < 1 m) kürzen.
- ! Abstand der Zündelektrode zum Brennerkopf ist zu groß oder klein.
- Abstand von max. 2 mm einstellen.
- ! Zündleitung hat keinen Kontakt im Elektrodenstecker.
- Leitung kräftig anschrauben.
- ! Brenner nicht geerdet.
- Brenner erden.
- ! Zündleitung hat einen Massechluss.
- Verlegung überprüfen, Zündelektrode reinigen.
- ! Zündtrafo hat keinen Kontakt mit Klemme 4 des IFS.
- Verdrahtung des Zündtransformators überprüfen.

? Start – es entsteht kein Zündfunke und es kommt kein Gas – die rote Störmelde-LED leuchtet?

- ! Die UV-Sonde erkennt Fremdlicht.
- Fremdlicht beseitigen.
- ! Die Lebensdauer der UV-Röhre ist überschritten.
- UV-Röhre austauschen.
- ! Die Sicherung im Gasfeuerungsautomaten ist defekt.
- Oberteil abnehmen (siehe „Einbau“) und Feinsicherung auf der Rückseite (T 2 A H 250 V) wechseln.

Sicherheitsfunktion überprüfen:

- Kugelhahn schließen.
- Öfter den Gasfeuerungsautomaten starten und dabei die Sicherheitsfunktion überprüfen.
- Bei fehlerhaftem Verhalten den Gasfeuerungsautomaten ausbauen und an den Hersteller schicken.

WARNUNG! Wird diese Funktionsüberprüfung nicht durchgeführt, können Gasventile offen bleiben und unverbranntes Gas ausströmen – Explosionsgefahr!

? Start – Zündfunke entsteht, es kommt kein Gas – die rote Störmelde-LED leuchtet?

- ! Das Gasventil öffnet nicht.
- Die Verdrahtung überprüfen.
- ! Es ist noch Luft in der Rohrleitung, z. B. nach Montagearbeiten oder wenn die Anlage längere Zeit nicht in Betrieb war.
- Die Rohrleitung „begasen“ durch wiederholtes Entriegeln.



- ! Ateşleme kablosu çok uzun.
- Kabloyu max. 5 metreye (tavsiye < 1 m) kısaltın.
- ! Ateşleme elektrodunun brülör kafasına olan mesafesi çok büyük veya küçük.
- Mesafeyi max. 2 mm olacak şekilde ayarlayın.
- ! Ateşleme kablosu elektrot soketinde temas etmiyor.
- Kabloyu sıkıca vidalayın.
- ! Brülörün topraklaması yapılmadı.
- Brülörün topraklamasını yapın.
- ! Ateşleme kablosunda topraklama kısa devresi var.
- Kablo döşemesini kontrol edin, ateşleme elektrodunu temizleyin.
- ! Ateşleme trafosu IFS elemanının 4 nolu klemensiyile temas etmiyor.
- Ateşleme transformatorünün kablo bağlantısını kontrol edin.

? Start – Ateşleme kıvılcımı oluşmuyor ve gaz gelmiyor – Kırmızı arıza bildirim LED'si yanıyor?

- ! UV sondası haricî sinyal tespit etti.
- Haricî sinyali giderin.
- ! ÜV tüpünün kullanım ömrü doldu.
- ÜV tüpünü değiştirin.
- ! Gaz yakma otomatındaki sigorta bozuk.
- Üst parçayı çıkarın (bkz. "Montaj") ve arka taraftaki hassas sigortayı (T 2 A H 250 V) değiştirin.

Emniyet fonksiyonu kontrolü:

- Küresel vanayı kapatın.
- Gaz yakma otomatını birçok defa resetleyin ve bu esnada emniyet fonksiyonunu kontrol edin.
- Arızalı durum belirlemesi halinde gaz yakma otomatını üretici firmaya gönderin.

UYARI! Bu fonksiyon kontrolü yapılmadığında gaz ventilleri açık kalabilir ve yanmamış gaz sistemden dışarı çıkabilir – Patlama tehlikesi!

? Start – Ateşleme kıvılcımı oluşuyor, gaz gelmiyor – Kırmızı arıza bildirim LED'si yanıyor?

- ! Gaz ventili açmıyor.
- Kablo bağlantısını kontrol edin.
- ! Boru hattında daha hava var, örn. montaj çalışmaları sırasında veya tesis uzun süre çalıştırılmadığında.
- Birçok kez resetlemek suretiyle boru hattının gazla dolmasını sağlayın.



- ! Zapalovací vedení je příliš dlouhé.
- Zkrátit na max. 5 m (doporučeno < 1 m).
- ! Odstup zapalovací elektrody od hořáku je příliš velký nebo příliš malý.
- Nastavit odstup na max. 2 mm.
- ! Přívodní vedení nemá kontakt s konektorem elektrod.
- Vedení pevně přišroubovat.
- ! Hořák není uzemněn.
- Uzemnit hořák.
- ! Zapalovací vedení je zkratované.
- Zkontrolovat uložení vedení, očistit zapalovací elektrodu.
- ! Zapalovací transformátor nemá kontakt se svorkou 4 od IFS.
- Zkontrolovat elektroinstalaci zapalovacího transformátoru.

? Spuštění – nevnikne zapalovací jiskra a nevystoupí plyn – červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí?

- ! UV-sonda poznala cizí světlo.
- Odstranit cizí světlo.
- ! Životnost UV-sondy byla překročena.
- Vyměnit UV-sondu.
- ! Jištění plynových hořákových automatů je vadné.
- Sundat vrchní díl (viz "Zabudování") a vyměnit jemnou pojistku na zadní straně (T 2 A H 250 V).

Kontrola bezpečnostní funkce:

- Uzavřít kulový kohout.
- Vícekrát spustit plynový hořákový automat a přitom zkontrolovat bezpečnostní funkci.
- Při vadném chování vybudovat plynový hořákový automat a zaslat ho výrobcí na kontrolu.

VÝSTRAHA! Nepovede-li se zkouška funkce, můžou zůstat plynové ventily otevřené a může unikat nespálený plyn – nebezpečí exploze!

? Spuštění – zápalná jiskra vznikne, chybí plyn – červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí?

- ! Plynový ventil se neotevře.
- Zkontrolovat elektroinstalaci.
- ! V trubkovém vedení se nachází ještě vzduch, např. po montážních pracích, nebo když nebylo zařízení delší dobu v provozu.
- Trubkové vedení "naplnit plynem" opakovaným odblokováním.



- ! Nadmierna długość przewodu zapłonowego.
- Skrócić przewód do maks. 5 m (długość zalecana < 1 m).
- ! Odległość elektrody zapłonowej od głowicy palnika zbyt duża lub zbyt mała.
- Nastawić odległość na maks. 2 mm.
- ! Brak styku przewodu zapłonowego we wtyczce elektrody.
- Silnie dokręcić przewód.
- ! Palnik nieuziemiiony.
- Uziemieć palnik.
- ! Zwarcie przewodu zapłonowego do masy.
- Skontrolować ułożenie przewodu, oczyścić elektrodę zapłonową.
- ! Brak styku transformatora zapłonowego z zaciskiem 4 automatu palnikowego IFS.
- Skontrolować oprzewodowanie transformatora zapłonowego.

? Start – nie jest wytwarzana iskra zapłonowa, nie zostaje załączony przepływ gazu – świeci się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie

- ! Sonda UV reaguje na obce światło.
- Usunąć obce światło.
- ! Przekroczony okres żywotności promienników UV.
- Wymienić promienniki UV.
- ! Uszkodzony bezpiecznik w automacie palnikowym gazu.
- Zdjąć górną część (patrz "Montaż") i wymienić bezpiecznik czuły osadzone z tyłu (T 2 A H 250 V).

Skontrolować funkcję bezpieczeństwa:

- Zamknąć zawór kulowy.
- Kilkakrotnie uruchomić automat palnikowy gazu sprawdzając przy tym funkcję bezpieczeństwa.
- Przy stwierdzeniu nieprawidłowego działania zdemontować automat palnikowy gazu i przesłać na adres producenta w celu sprawdzenia.

OSTRZEŻENIE! Jeśli powyższa próba działania nie zostanie przeprowadzona, zawory gazu mogą pozostać otwarte, co prowadzi do wypływu nie spalonego gazu – groźba wybuchu!

? Start – zostaje wytworzona iskra zapłonowa, nie zostaje załączony przepływ gazu – świeci się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie

- ! Zawór gazu nie otwiera się.
- Skontrolować oprzewodowanie.
- ! W przewodzie rurowym obecnie jest jeszcze powietrze, np. po czynnościach montażu lub po dłuższym wyłączeniu instalacji z eksploatacji.
- Napełnić przewód rurowy gazem i ponownie wykonać czynność odblokowania.



- ! Кабель зажигания слишком длинный.
- Укоротить провод до макс. 5 м (рекомендуется < 1 м).
- ! Зазор между запальным электродом и головкой горелки слишком большой или маленький.
- Настроить зазор около макс. 2 мм.
- ! Нет контакта провода зажигания в штекере электрода.
- Прочно закрутить провод.
- ! Горелка не заземлена.
- Заземлить горелку.
- ! Провод зажигания замкнут на корпус.
- Проверить прокладку провода, почистить запальный электрод.
- ! Нет контакта запального трансформатора с клеммой 4 прибора IFS.
- Проверить монтаж электропроводки запального трансформатора.

? Пуск – нет искры зажигания и не подается газ – светится красный светодиод индикации неисправности?

- ! Фотодатчик обнаруживает посторонний сигнал пламени.
- Устранить посторонний источник света.
- ! Истек срок службы ультрафиолетового зонда.
- Заменить ультрафиолетовый зонд в фотодатчике.
- ! Предохранитель автомата управления горелкой неисправен.
- Снять лицевую часть (смотрите "Montaż") и заменить неисправный предохранитель на задней стороне (T 2 A H 250 V).

Проверка функции безопасности:

- Закрыть шаровой кран.
- Несколько раз запустить автомат управления горелкой и проверить его функциональную надежность.
- При неправильной работе следует демонтировать автомат управления горелкой и отправить его на проверку на завод-изготовитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если проверку этой функции не выполнить, то газовые клапаны могут остаться открытыми и горючий газ может попасть в установку. Опасность взрыва!

? Пуск – есть искра зажигания, газ не подается – светится красный светодиод индикации неисправности?

- ! Газовый клапан не открывается.
- Проверить монтаж электропроводки.
- ! В трубопроводе содержится воздух, например, после проведения монтажных работ или если установка длительное время не эксплуатировалась.
- Продуть трубопровод газом.



- ! A gyújtóvezeték túl hosszú.
- A vezetékét max. 5 m-re (ajánlatos 1 m-nél rövidebb) kell rövidíteni.
- ! A gyújtóelektroda égőfejhez való távolsága túl nagy vagy kicsi.
- Állítsa be a távolságot max. 2 mm-re.
- ! A gyújtóvezeték nem érintkezik az elektróda-csatlakozóban.
- A vezetékét erőteljesen kell rácsavarozni.
- ! Az égő nincs földelve.
- Földelje le az égőt.
- ! A gyújtóvezeték testzárlatos.
- Ellenőrizze a kábelek elhelyezését, és tisztítsa meg a gyújtóelektrodát.
- ! A gyújtótrafo nem érintkezik az IFS 4-es kapszával.
- Ellenőrizze a gyújtótranszformátor huzalozását.

? Start – nincs gyújtószikra, és nem jön gáz – világít a piros üzemmavar-LED?

- ! Az UV-szonda idegen fényt érzékel.
- Szüntesse meg az idegen fényt.
- ! Az UV-cső élettartama lejárt.
- Cserélje ki az UV-csővet.
- ! Meghibásodott a biztosíték a gázégő-automatikában.
- Vegye le a felső részt (lásd a "Beszerelés"-ben), és cserélje ki a finombiztosítékot (T 2 A H 250 V) a hátoldalán.

A biztonsági funkció ellenőrzése:

- Zárja el a golyóscsapot.
- Indítsa el többször a gázégő-automatikát, és ellenőrizze ekkor a biztonsági funkciót.
- Nem megfelelő viselkedés esetén szerelje ki a gázégő-automatikát, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.

FIGYELMEZTETÉS! Ha a funkciót nem ellenőrzik, akkor gázszелеpek maradhatnak nyitva, és elégtelen gáz áramolhat ki – Robbanásveszély!

? Start – van gyújtószikra, nem jön gáz – világít a piros üzemmavar-LED?

- ! A gázszелеp nem nyit ki.
- Ellenőrizze a huzalozást.
- ! Még levegő van a csővezetékben, pl. szerelési munkálatok után, vagy ha a berendezés hosszabb ideig nem üzemelt.
- Árssza el gázzal a csővezetékét újbóli nyugtázással.



? Start – die Flamme brennt – die rote Störmelde-LED leuchtet nach Ablauf der Sicherheitszeit?

- ! Phase (L1) und Neutralleiter (N) vertauscht.
- Verdrahtung überprüfen.
- ! Kurzschluss an der Ionisationselektrode durch Ruß, Schmutz oder Feuchtigkeit am Isolator.
- Elektrode reinigen und trocknen.
- ! Ionisationselektrode sitzt nicht richtig im Flammensaum.
- Elektrode gemäß den Angaben des Brennerherstellers positionieren.
- ! Das Gas-/Luftverhältnis stimmt nicht.
- Den Brenner gemäß den Angaben des Herstellers einstellen.
- ! Die Flamme hat keinen Kontakt zur Brennermasse (zu hoher Gas-/Luftdruck).
- Den Brenner gemäß den Angaben des Herstellers mit Gas und Luft versorgen.
- ! Die Abschaltempfindlichkeit des Flammenverstärkers ist zu groß.
- Das Flammensignal überprüfen – Gerät gegen eines mit passender Abschalttempfindlichkeit austauschen.
- ! Der Brenner oder Gasfeuerungsautomat sind nicht ausreichend geerdet.
- Verdrahtung überprüfen.
- ! Kurzschluss oder Unterbrechung der Flammensignalleitung.
- Verdrahtung überprüfen.
- ! Die UV-Sonde ist verschmutzt.
- UV-Sonde reinigen.
- ! Ein Abgasschleier befindet sich zwischen UV-Sonde und der Flamme.
- Die Sonde so positionieren, dass kein Abgasschleier den Betrieb stört.

IFS 110:

- ! Das Netz ist nicht geerdet.
- Die Erdung überprüfen. Bei Einsatz in ungeerdeten Netzen IFS 111IM verwenden.

? Betrieb – Flamme brennt – der Brenner schaltet ab – die rote Störmelde-LED leuchtet.

- ! Die Abschaltempfindlichkeit des Flammenverstärkers ist zu groß.
- Das Flammensignal überprüfen – Gerät gegen eines mit passender Abschalttempfindlichkeit austauschen.
- ! Kurzschluss an der Ionisationselektrode durch Ruß, Schmutz oder Feuchtigkeit am Isolator.
- Elektrode reinigen und trocknen.
- ! Ionisationselektrode sitzt nicht richtig im Flammensaum.
- Elektrode gemäß den Angaben des Brennerherstellers positionieren.

? Start – Alev yanıyor – Emniyet süresinden sonra kırmızı arıza bildirim LED’si yanıyor?

- ! Faz (L1) ve nötr hat (N) karıştırıldı.
- Kablo bağlantısını kontrol edin.
- ! Is, kir veya izolatördeki rutubet nedeniyle iyonizasyon elektrodunda kısa devre var.
- Elektrodu temizleyin ve kurutun.
- ! İyonizasyon elektrodu alev yerinde doğru oturmuyor.
- Elektrodu brülör üreticisinin verilerine göre pozisyonlandırın.
- ! Gaz/Hava oranısı doğru değil.
- Brülörü üreticinin verileri doğrultusunda ayarlayın.
- ! Alev brülör şasesine temas etmiyor (yüksek gaz veya hava basıncı).
- Brülörü üretici verileri doğrultusunda gaz ve havayla besleyin.
- ! Alev güçlendiricinin kapanma hassasiyeti aşırı büyük.
- Alev sinyalinin kontrol edin – Cihazı uygun kapanma hassasiyetine sahip cihazla değiştirin.
- ! Brülör veya gaz yakma otomatı yeterince topraklanmadı.
- Kablo bağlantısını kontrol edin.
- ! Alev sinyali kopukluk.
- Kablo bağlantısını kontrol edin.
- ! ÜV sondası kırılı.
- ÜV sondasını temizleyin.
- ! ÜV sondası ile alev arasında egzos gazı mevcuttur.
- Sondayı, işletimin egzos gazı tarafından olumsuz etkilenmeyecek şekilde pozisyonlandırın.

IFS 110:

- ! Şebeke topraklanmadı.
- Topraklamayı kontrol edin. Topraklamasız şebekelerde işletim için IFS 111IM elemanını kullanın.

? İşletim – Alev yanıyor – Brülör kapanıyor – Kırmızı arıza bildirim LED’si yanıyor.

- ! Alev güçlendiricinin kapanma hassasiyeti aşırı büyük.
- Alev sinyalinin kontrol edin – Cihazı uygun kapanma hassasiyetine sahip cihazla değiştirin.
- ! Is, kir veya izolatördeki rutubet nedeniyle iyonizasyon elektrodunda kısa devre var.
- Elektrodu temizleyin ve kurutun.
- ! İyonizasyon elektrodu alev yerinde doğru oturuyor.
- Elektrodu brülör üreticisinin verilerine göre pozisyonlandırın.

? Spuštění – plamen hoří – červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí po uplynutí bezpečnostní doby?

- ! Fáze (L1) a neutrální vodič (N) byly zaměněny.
- Zkontrolovat elektroinstalaci.
- ! Zkrat na ionizační elektrodě sazemi, nečistotou, nebo vlhkostí na izolátoru.
- Elektrodu očistit a vysušit.
- ! Ionizační elektroda není správně umístěna na okraji plamene.
- Elektrodu uložit podle údajů výrobce hořáku.
- ! Poměr plynu a vzduchu není v pořádku.
- Nastavit hořák podle údajů výrobce.
- ! Plamen nemá kontakt s masou hořáku (příliš vysoký tlak plynu / vzduchu).
- Zásobovat hořák plynem a vzduchem podle údajů výrobce.
- ! Citlivost vypínání zesilovače plamene je příliš vysoká.
- Zkontrolovat signál plamene – vyměnit přístroj za přístroj s odpovídající citlivostí vypínání.
- ! Hořák nebo plynový hořákový automat nejsou dostatečně uzemněny.
- Zkontrolovat elektroinstalaci.
- ! Zkrat nebo přerušení vedení signálu plamene.
- Zkontrolovat elektroinstalaci.
- ! UV-sonda je znečištěna.
- Očistit UV-sondu.
- ! Clona spalín se nachází mezi UV-sondou a plamenem.
- Sondu uložit tak, aby clona spalín nerušila provoz.

IFS 110:

- ! Síť není uzemněna.
- Zkontrolovat uzemnění. Při nasazení v neuzemněných sítích použít IFS 111IM.

? Provoz – plamen hoří – hořák se vypne – červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí.

- ! Citlivost vypínání zesilovače plamene je příliš vysoká.
- Zkontrolovat signál plamene – vyměnit přístroj za přístroj s odpovídající citlivostí vypínání.
- ! Zkrat na ionizační elektrodě sazemi, nečistotou, nebo vlhkostí na izolátoru.
- Elektrodu očistit a vysušit.
- ! Ionizační elektroda není správně umístěna na okraji plamene.
- Elektrodu uložit podle údajů výrobce hořáku.

? Start – obecny jest płomień – po upływie czasu bezpieczeństwa zapala się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie

- ! Faza (L1) i przewód zerowy (N) zamienione miejscami.
- Skontrolować oprzewodowanie.
- ! Zwarcie na elektrodzie jonizacyjnej na skutek obecności sadzy, brudu lub wilgoci na izolatorze.
- Oczyszczyć i osuszyć elektrodę.
- ! Elektroda jonizacyjna nie jest prawidłowo umieszczona w płomieniu.
- Ustawić elektrodę w położeniu wskazanym przez producenta palnika.
- ! Nieprawidłowy stosunek mieszanki gaz/powietrze.
- Wyregulować palnik zgodnie z danymi przekazanymi przez producenta palnika.
- ! Płomień nie ma kontaktu z masą palnika (nadmierne ciśnienie gazu/powietrza).
- Doprowadzić do palnika gaz i powietrze zgodnie z danymi przekazanymi przez producenta palnika.
- ! Nadmierne czułość wyłączenia wzmocniacza palnika.
- Skontrolować sygnał płomienia – dokonać wymiany na inne urządzenie o dopasowanej czułości wyłączeniowej.
- ! Palnik lub automat palnikowy gazu niedostatecznie uziemione.
- Skontrolować oprzewodowanie.
- ! Zwarcie lub przerwa przewodu sygnału płomienia.
- Skontrolować oprzewodowanie.
- ! Sonda UV zabrudzona.
- Oczyszczyć sondę UV.
- ! Między sondą UV i płomieniem obecne są spaliny.
- Ustawić sondę UV w taki sposób, aby obecność spalin nie zakłócała prawidłowej pracy.

IFS 110:

- ! Sieć nie jest uziemiona.
- Skontrolować uziemienie. W przypadku sieci nieuziemionych zastosować IFS 111IM.

? Start – obecny jest płomień – palnik ulega wyłączeniu – świeci się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie

- ! Nadmierne czułość wyłączenia wzmocniacza palnika.
- Skontrolować sygnał płomienia – dokonać wymiany na inne urządzenie o dopasowanej czułości wyłączeniowej.
- ! Zwarcie na elektrodzie jonizacyjnej na skutek obecności sadzy, brudu lub wilgoci na izolatorze.
- Oczyszczyć i osuszyć elektrodę.
- ! Elektroda jonizacyjna nie jest prawidłowo umieszczona w płomieniu.
- Ustawić elektrodę w położeniu wskazanym przez producenta palnika.

? Пуск – пламя горит – красный светодиод индикации неисправности светится по истечении времени безопасности?

- ! Фазный (L1) и нулевой (N) провод перепутаны.
- Проверить монтаж электропроводки.
- ! Короткое замыкание на ионизационном электроде из-за нагара, грязи или влаги на изоляторе.
- Почистить и просушить электрод.
- ! Ионизационный электрод неправильно расположен в зоне пламени.
- Установить электрод в соответствии с рекомендациями изготовителя газовой горелки.
- ! Плохая газовоздушная смесь.
- Настроить газовую горелку в соответствии с рекомендациями ее изготовителя.
- ! Пламя не контактирует с корпусом горелки (слишком высокое давление газа/воздуха).
- Обеспечить подачу газа и воздуха в газовую горелку в соответствии с рекомендациями ее изготовителя.
- ! Слишком высокая чувствительность усилителя сигнала пламени.
- Проверить сигнал наличия пламени – заменить прибор на подходящий по чувствительности усилителя сигнала пламени.
- ! Газовая горелка или автомат управления недостаточно хорошо заземлены.
- Проверить монтаж электропроводки.
- ! Короткое замыкание или обрыв кабеля подачи сигнала наличия пламени.
- Проверить монтаж электропроводки.
- ! Загрязнен фотодатчик.
- Очистить фотодатчик.
- ! Между фотодатчиком и пламенем находится непросвечиваемая завеса несгоревшего газа.
- Расположить датчик так, чтобы его работа не нарушалась завесой несгоревшего газа.

IFS 110:

- ! Сеть не заземлена.
- Проверить заземление. Для незаземленных сетей следует использовать прибор IFS 111IM.

? Горелка в работе – пламя горит – горелка выключается – светится красный светодиод индикации неисправности.

- ! Слишком высокая чувствительность усилителя сигнала пламени.
- Проверить сигнал наличия пламени – заменить прибор на подходящий по чувствительности усилителя сигнала пламени.
- ! Короткое замыкание на ионизационном электроде из-за нагара, грязи или влаги на изоляторе.
- Почистить и просушить электрод.
- ! Ионизационный электрод неправильно расположен в зоне пламени.
- Установить электрод в соответствии с рекомендациями изготовителя газовой горелки.

? Start – a láng ég – világít a piros üzemzavar-LED a biztonságos idő letelte után?

- ! Fel van cserélve a fázis (L1) és a nulla-vezeték (N).
- Ellenőrizze a huzalozást.
- ! Az ionizációs elektróda rövidzárlatos a szigetelőn lévő korom, szennyeződés vagy nedvesség miatt.
- Tisztítsa és szárítsa meg az elektródát.
- ! Az ionizációs elektróda nem rendesen illeszkedik a lángperemen.
- Pozíciónálja az elektródát az égő gyártójának adatai szerint.
- ! Nem megfelelő gáz/levegő-arány.
- Állítsa be az égőt a gyártó adatainak megfelelően.
- ! A láng nem érintkezik az égőtesttel (túl nagy gáz-/levegő-gyómozás).
- Lássá el az égőt a gyártó adatainak megfelelően gázzal és levegővel.
- ! A lángérsítők kapcsolási érzékenysége túl nagy.
- Ellenőrizze a lángjelet – cserélje ki az eszközt megfelelő kapcsolási érzékenységre.
- ! Az égő vagy a gázégő-automatika nincs megfelelően leföldelve.
- Ellenőrizze a huzalozást.
- ! A lángjel-vezeték rövidzárlatos vagy szakadt.
- Ellenőrizze a vezetékvezést.
- ! Az UV-sonda elpiszkolódott.
- Tisztítsa meg az UV-sondát.
- ! Égéstermék-fátyol képződött az UV-sonda és a láng között.
- Állítsa be a szondát úgy, hogy a működést ne zavarják égéstermék-fátyolok.

IFS 110:

- ! A hálózat nincs földelve.
- Ellenőrizze a földelést. Földelés nélküli hálózatnál IFS 111IM típusú eszközt kell használni.

? Üzemelés – a láng ég – az égő lekapcsol – a piros üzemzavar-LED világít.

- ! A lángérsítők kapcsolási érzékenysége túl nagy.
- Ellenőrizze a lángjelet – cserélje ki az eszközt megfelelő kapcsolási érzékenységre.
- ! Az ionizációs elektróda rövidzárlatos a szigetelőn lévő korom, szennyeződés vagy nedvesség miatt.
- Tisztítsa és szárítsa meg az elektródát.
- ! Az ionizációs elektróda nem rendesen illeszkedik a lángperemen.
- Pozíciónálja az elektródát az égő gyártójának adatai szerint.

- ! Das Gas-/Luftverhältnis stimmt nicht.
- Den Brenner gemäß den Angaben des Herstellers einstellen.
- ! Die Flamme hat keinen Kontakt zur Brennermasse (zu hoher Gas-/Luftdruck).
- Den Brenner gemäß den Angaben des Herstellers mit Gas und Luft versorgen.
- ! Der Brenner oder Gasfeuerungsautomat sind nicht ausreichend geerdet.
- Verdrahtung überprüfen.
- ! Kurzschluss oder Unterbrechung der Flammensignalleitung.
- Verdrahtung überprüfen.
- ! Die UV-Sonde ist verschmutzt.
- UV-Sonde reinigen.
- ! Ein Abgasschleier befindet sich zwischen UV-Sonde und der Flamme.
- Die Sonde so positionieren, dass kein Abgasschleier den Betrieb stört.

? Start – Gasfeuerungsautomat kann nicht entriegelt werden – die rote Störmelde-LED leuchtet.

- ! Die Lebensdauer der UV-Röhre ist überschritten.
- UV-Röhre austauschen.
- ! Spannung liegt dauernd an der Entriegelung an.
- Spannung an Klemme 5 nur ca. 1 s zum Entriegeln anlegen.
- ! Brücke zwischen Klemme 7 und 11 des IFS ist unterbrochen.
- Verdrahtung zwischen Klemme 7 und 11 überprüfen.

? Start, Betrieb – der Gasfeuerungsautomat hat eine interne Gerätestörung erkannt – die rote Störmelde-LED blinkt.

- ! Eingangssignale fehlerhaft, Netzspannung, Frequenz außerhalb der Toleranz.
- Eingangssignale, Netzspannung, Frequenz messen.
- ! EMV-Einflüsse stören.
- Funkentstörten Elektrodenstecker verwenden.

? Automat läuft nicht an, obwohl alle Fehler behoben sind, die Netzspannung aus- und wieder eingeschaltet wurde und der Entriegelungstaster gedrückt worden ist?

- Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.

- ! Gaz/Hava oranıtısı doğru deęil.
- Brülörü üreticinin verileri doğrultusunda ayarlayın.
- ! Alev brülör şasesine temas etmiyor (yüksek gaz veya hava basıncı).
- Brülörü üretici verileri doğrultusunda gaz ve havayla besleyin.
- ! Brülör veya gaz yakma otomatı yeterince topraklanmadı.
- Kablo baęlantısını kontrol edin.
- ! Alev sinyali kablosunda kısa devre veya kopukluk.
- Kablo baęlantısını kontrol edin.
- ! ÜV sondasını kırılı.
- ÜV sondasını temizleyin.
- ! ÜV sondası ile alev arasında egzos gazı mevcut.
- Sondayı, işletimin egzos gazı tarafından olumsuz etkilenmeyecek şekilde pozisyonlandırın.

? Start – Gaz yakma otomatı resetlenemiyor – Kırmızı arıza bildirim LED'si yanıyor.

- ! ÜV tüpünün kullanım ömrü doldu.
- ÜV tüpünü deęiştirin.
- ! Resetlemede sürekli voltaj var.
- Resetleme işlemi için klemens 5'e sadece yakl. 1 saniye boyunca voltaj uygulayın.
- ! IFS elemanının 7 ve 11 numaralı klemensleri arasındaki köprü kesildi.
- 7 ve 11 numaralı klemensler arasındaki kablo baęlantısını kontrol edin.

? Start, işletim – Gaz yakma otomatı dahili bir cihaz arızası tespit etti – Kırmızı arıza bildirim LED'si yanıp sönlüyor.

- ! Giriş sinyalleri hatalı, şebeke voltajı, frekans tolerans dışı.
- Giriş sinyallerini, şebeke voltajını, frekans ölçün.
- ! Elektromanyetik uygunluk (EMV) etkenleri parazit yapmaktadır.
- Parazit yapmayan elektrot fişini kullanın.

? Tüm hatalar giderilmiş, şebeke voltajı kapatılıp tekrar açılmış ve resetleme tuşuna basılmış olmasına rağmen otomat çalışmıyor?

- Cihazı sökün ve kontrol edilmesi için imalatçı firmaya gönderin.

- ! Poměr plynu a vzduchu není v pořádku.
- Nastavit hořák podle údajů výrobce.
- ! Plamen nemá kontakt s masou hořáku (přilíši vysoký tlak plynu / vzduchu).
- Zásobovat hořák plynem a vzduchem podle údajů výrobce.
- ! Hořák nebo plynový hořákový automat nejsou dostatečně uzemněny.
- Zkontrolovat elektroinstalaci.
- ! Zkrat nebo přerušení vedení signálu plamene.
- Zkontrolovat elektroinstalaci.
- ! UV-sonda je znečištěna.
- Očistit UV-sondu.
- ! Clona spalín se nachází mezi UV-sondou a plamenem.
- Sondu uložit tak, aby clona spalín nerušila provoz.

? Spuštění – plynový hořákový automat se nedá odblokovat – červená LED-kontrolka hlášení poruchy svítí.

- ! Životnost UV-sondy byla překročena.
- Vyměnit UV-sondu.
- ! Napětí k odblokování je stále napojeno.
- Napětí k odblokování napojit na svorku 5 jen na dobu cca 1 vteřiny.
- ! Promoštění mezi svorkou 7 a 11 IFS je přerušeno.
- Zkontrolovat přepojení mezi svorkou 7 a 11.

? Spuštění, provoz – plynový hořákový automat poznal interní poruchu přístroje – červená LED-kontrolka hlášení poruchy bliká.

- ! Vstupní signály jsou vadné, síťové napětí a frekvence jsou mimo mez tolerance.
- Změnit vstupní signály, síťové napětí a frekvenci.
- ! Ruší elektromagnetické vlivy.
- Použit odrušené konektory pro elektrody.

? Automat se nespustí, i když byly odstraněny všechny poruchy, síťové napětí bylo vypnuto a zapnuto a tlačítko odblokování bylo stlačeno?

- Přístroj vybudovat a poslat ho výrobci na kontrolu.

- ! Nieprawidłowy stosunek mieszaniny gaz/powietrze.
- Wyregulować palnik zgodnie z danymi przekazanymi przez producenta palnika.
- ! Płomień nie ma kontaktu z masą palnika (nadmierne ciśnienie gazu/powietrza).
- Doprowadzić do palnika gaz i powietrze zgodnie z danymi przekazanymi przez producenta palnika.
- ! Palnik lub automat palnikowy gazu niedostatecznie uziemione.
- Skontrolować oprzewodowanie.
- ! Zwarcie lub przerwa przewodu sygnału płomienia.
- Skontrolować oprzewodowanie.
- ! Clona UV zabrudzona.
- Oczyszczyć sondę UV.
- ! Między sondą UV i płomieniem obecne są spaliny.
- Ustawić sondę UV w taki sposób, aby obecność spalin nie zakłócała prawidłowej pracy.

? Start – nie jest możliwe odblokowanie automatu palnikowego gazu – świeci się czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie

- ! Przekroczony okres żywotności promienników UV.
- Wymienić promienniki UV.
- ! Układ odblokowania stale pod napięciem.
- Napięcie należy doprowadzić do zacisku 5 w celu odblokowania na przeciąg tylko ok. 1 sek.
- ! Brak zmostkowania zacisków 7 i 11 automatu IFS.
- Skontrolować oprzewodowanie między zaciskami 7 i 11.

? Start – automat palnikowy gazu rozpoznał zakłócenie wewnętrzne – czerwona dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie migocze

- ! Nieprawidłowe sygnały wejściowe, napięcie sieci, częstotliwość poza przedziałem tolerancji.
- Zmierzyć sygnały wejściowe, napięcie sieci, częstotliwość.
- ! Zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące od innych urządzeń.
- Zastosować odłączoną wtyczkę elektrodową.

? Automat nie ulega uruchomieniu mimo usunięcia wszystkich nieprawidłowości, wyłączenia i ponownego włączenia napięcia sieciowego oraz naciśnięcia przycisku odblokowania

- Zdemonstrować urządzenie i przesłać na adres producenta w celu sprawdzenia.

- ! Плохая газовоздушная смесь.
- Настроить газовую горелку в соответствии с рекомендациями ее изготовителя.
- ! Пламя не контактирует с корпусом горелки (слишком высокое давление газа/воздуха).
- Обеспечить подачу газа и воздуха в газовую горелку в соответствии с рекомендациями ее изготовителя.
- ! Газовая горелка или автомат управления недостаточно хорошо заземлены.
- Проверить монтаж электропроводки.
- ! Короткое замыкание или обрыв кабеля подачи сигнала наличия пламени.
- Проверить монтаж электропроводки.
- ! Загрязнен фотодатчик.
- Очистить фотодатчик.
- ! Между фотодатчиком и пламенем находится непрозрачиваемая завеса несгоревшего газа.
- Расположить датчик так, чтобы его работа не нарушалась завесой несгоревшего газа.

? Пуск – автомат управления горелкой не может быть деблокирован – светится красный светодиод индикации неисправности.

- ! Превышен срок службы ультрафиолетового зонда.
- Заменить ультрафиолетовый зонд.
- ! Напряжение постоянно подается на клемму деблокировки.
- Напряжения для деблокировки подавать на клемму 5 только в течение около 1 с.
- ! Перемычка между клеммами 7 и 11 прибора IFS разомкнута.
- Проверить монтаж электропроводки между клеммами 7 и 11.

? Пуск, горелка в работе – в автомате управления горелкой обнаружена внутренняя неисправность прибора – мигает красный светодиод индикации неисправности.

- ! Ошибочные входные сигналы, неустойчивое сетевое напряжение или несоответствующая частота.
- Измерить входные сигналы, сетевое напряжение и частоту.
- ! Действуют помехи от электромагнитных полей.
- Использовать помехозащищенные штекеры для электродов.

? Автомат не запускается, хотя устранены все неисправности, сетевое напряжение было выключено и вновь включено и была нажата кнопка деблокировки?

- Прибор следует демонтировать и отправить на проверку на завод-изготовитель.

- ! Nem megfelelő gáz/levegőarány.
- Állítsa be az égőt a gyártó adatainak megfelelően.
- ! A láng nem érintkezik az égőtesttel (túl nagy gáz-/levegőnyomás).
- Lássa el az égőt a gyártó adatainak megfelelően gázzal és levegővel.
- ! Az égő vagy a gázégő-automatika nincs megfelelően leföldelve.
- Ellenőrizze a huzalozást.
- ! A lángjel-vezeték rövidzárlatos vagy szakadt.
- Ellenőrizze a huzalozást.
- ! Az UV-szonda elpiszkolódott.
- Tisztítsa meg az UV-szondát.
- ! Égéstermék-fátyol képződött az UV-szonda és a láng között.
- Állítsa be a szondát úgy, hogy a működést ne zavarják égéstermék-fátyolok.

? Start – a gázégő-automatikát nem lehet engedélyezni – a piros üzemmzavar-LED világít.

- ! Az UV-cső élettartama lejárt.
- Szerelje ki az UV-csővet.
- ! Állandó feszültség van jelen a nyugtázó ponton.
- Nyugtázáshoz csak kb. 1 mp-re adja rá a feszültséget az 5-ös kapocsra.
- ! Az IFS 7-es és 11-es kapcsa közötti híd megszakítva.
- Ellenőrizze a 7-es és 11-es kapocs közötti vezetékéjét.

? Start, üzemeles – a gázégő-automatika belső hardver-üzemzavar-LED villog.

- ! Hibás bemenő jelek, túrésen kívüli hálózati feszültség és frekvencia.
- Mérje meg a bemenő jeleket, a hálózati feszültséget és a frekvenciát.
- ! Zavaró EMV-befolyások.
- Használjon szikramentes elektróda-csatlakozót.

? Az automatika annak ellenére nem indul el, hogy minden hiba elhárításra került, ki- és újra bekapcsolták a hálózati feszültséget, és megnyomták az Engedélyezés-gombot?

- Szerelje ki az eszközt, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.

Zubehör

Prüfadapter zur Messung des Flammensignals und Funktionskontrolle des Gasfeuerungsautomaten IFS. Zur Vereinfachung der systematischen Fehlersuche können Flammensignal und Schaltzustand der Ein- und Ausgänge abgelesen werden. Bei allen Prüfungen braucht nicht in die vorhandene Verdrahtung eingegriffen zu werden. Anschlussmöglichkeit für externes Messgerät.










- für 220/240 V
Bestell-Nr. 8 439 8390
- für 110/120 V
Bestell-Nr. 8 439 8801

Montage

→ Die Überprüfung des IFS muss in Verbindung mit einem Brenner oder einem Prüfbrenner durchgeführt werden.


→ Prüfadapteroberteil und IFS-Oberteil vertauschen.

- 1) Anlage spannungsfrei schalten.
- 2) Schwenkschalter am Prüfadapteroberteil auf „Aus“ schalten.

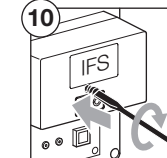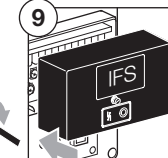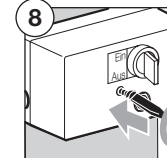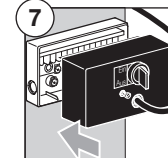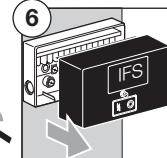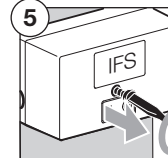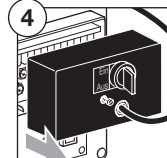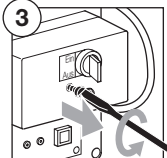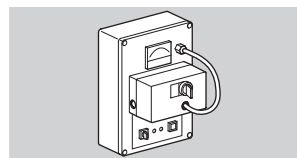

Test

- 1) Anlage einschalten.
- Über den Schwenkschalter am Prüfadapteroberteil kann die Spannungsversorgung für den Prüfadapter und den Prüfling „Ein“ oder „Aus“ geschaltet werden.
- 2) Schwenkschalter an Prüfadapteroberteil auf „Ein“ schalten.
- Kontrolleuchte im Schwenkschalter leuchtet.

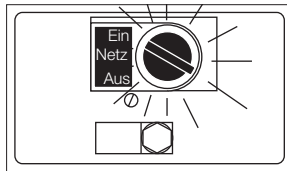

ACHTUNG!

→ Bei Schalterstellung „Ein“ führen die Klemmen 12 und 14 des Prüfadapter-Unterteils Spannung.

→ Nur bei gestecktem Prüfling einschalten.

- 3) Mit dem Schwenkschalter „Test/0/I“ am Prüfadapter wählen, wie das Anlauf-/Thermostatsignal zum zu prüfenden Gasfeuerungsautomaten weitergeleitet wird.



Aksesuar

Kontrol adaptörü, alev sinyalinin ölçümüne ve IFS gaz yakma otomatının fonksiyon kontrolüne yarar. Sistematik arıza arayışını kolaylaştırmak için alev sinyali ile giriş ve çıkışların şalter durumları okunabilmektedir. Tüm kontrollerde mevcut kablo bağlantılarında müdahale etmek gerekmemektedir. Harici ölçüm cihazı için bağlantı olanağı.

- 220/240 V için
Sipariş No. 8 439 8390
- 110/120 V için
Sipariş No. 8 439 8801

Montaj

→ IFS elemanının kontrolü, bir brülör veya kontrol brülörüyle birlikte gerçekleştirilmelidir.

→ Kontrol adaptörü üst kısmını ve IFS üst kısmını birbirleriyle değiştirin.

- 1) Sistemini voltaj beslemesini kesin.
- 2) Kontrol adaptörü üst kısmındaki döner şalteri “Kapalı” konumuna getirin.

Příslušenství

Zkušební adaptér k měření signálů plamene a kontrolu funkce plynového hořákového automatu IFS. Ke zjednodušení systematického hledání chyb se dá odečíst signál plamene a spínací stav vstupů a výstupů. Při všech zkouškách se nemusí zasahovat do existující elektroinstalace. Možnost napojení externího měřicího přístroje.

- pro 220/240 V
objednáací číslo 8 439 8390
- pro 110/120 V
objednáací číslo 8 439 8801

Montáž

→ Kontrola IFS se musí provést ve spojení s hořákem, nebo s kontrolním hořákem.

→ Vyměnit vrchní část zkušebního adaptéru za vrchní část IFS.

- 1) Zařízení odpojit od sítě.
- 2) Výkyvný spínač vrchní části zkušebního adaptéru přepnout na “vyp.”.

Osprzet

Łącznik testowy do pomiaru sygnału płomienia oraz kontroli działania automatu palnikowego gazu IFS. Dla ułatwienia systematycznej diagnostyki nieprawidłowości możliwe jest dokonanie odczytu sygnału płomienia i stanu łączeniowego wejść i wyjść. W przypadku wszystkich testów nie jest konieczne dokonywanie zmian aktualnego oprowadowania. Możliwość podłączenia miernika zewnętrznego:

- dla 220/240 V
nr zamów. 8 439 8390
- dla 110/120 V
nr zamów. 8 439 8801

Montaż

→ Kontrolę IFS należy wykonać w połączeniu z palnikiem roboczym lub palnikiem probierczym.

→ Zastąpić część górną IFS częścią górną łącznika testowego.

- 1) Odłączyć doprowadzenie napięcia do instalacji.
- 2) Przełączyć przełącznik wychyłny na części górnej łącznika testowego w położenie “Wyl.”.

Принадлежности

Проверочный адаптер для измерения сигнала наличия пламени и функционального контроля прибора IFS. Для упрощения процедуры поиска причин неисправностей на адаптере можно увидеть сигнал наличия пламени, состояния входов и выходов. При таких проверках не требуется изменений в имеющейся электропроводке. Возможно подключение внешнего измерительного прибора.

- для 220/240 В
Заказной номер 8 439 8390
- для 110/120 В
Заказной номер 8 439 8801

Монтаж

→ Проверка автомата IFS должна производиться вместе с газовой горелкой или тестовой горелкой.

→ Менять местами литейные части проверочного адаптера и автомата IFS.

- 1) Отключить электропитание установок.
- 2) Установить поворотный переключатель на лицевой части проверочного адаптера в положение “Выкл”.

Tartozékok

Vizsgáló adapter a lángjel méréséhez és az IFS gázégő-automatika működésének ellenőrzéséhez. A szisztematikusan hibakeresés egyszerűbbé tételéhez le lehet olvasni a lángjelet és a be- és kimenetek kapcsolási állapotát. Az összes vizsgálatnál nem kell rákötöni a meglévő huzalozásra. Lehetőség van külső mérőeszköz csatlakoztatására.

- 220/240 V-hoz
Rend. sz. 8 439 8390
- 110/120 V-hoz
Rend. sz. 8 439 8801

Szerelés

→ Az IFS ellenőrzését egy égővel vagy vizsgáló égővel együtt kell elvégezni.

→ Cserélje ki a vizsgáló adapter felső részét az IFS felső részével.

- 1) Feszültség mentesítse a berendezést.
- 2) Állítsa a vizsgáló adapter felső részén a billenőkapcsolót “Ki”-állásba.

Test

- 1) Tesisi çalıştırın.
- Kontrol adaptörü üst kısmındaki döner şalter üzerinden kontrol adaptörünün ve kontrol edilecek elemanın voltaj beslemesi “Açık” veya “Kapalı” konumuna getirilebilir.
- 2) Kontrol adaptörü üst kısmındaki döner şalteri “Açık” konumuna getirin.
- Döner şalterdeki kontrol lâmbası yanar.

DIKKAT!

→ Şalter “Açık” konumunda olduğunda kontrol adaptörü alt kısmının 12 ve 14 numaralı klemensleri voltaj taşır.

→ Sadece kontrol edilecek eleman takılı olduğunda şalteri açın.

- 3) Kontrol adaptöründe bulunan “Test/0/I” döner şalteriyle hareket geçiş/termostat sinyalinin kontrol edilecek gaz yakma otomatına nasıl ileteceğini seçin.

Test

- 1) Zapnout zařízení.
- Výkyvným spínačem na vrchní části zkušebního adaptéru se dá zapnout zásobování napětím zkušebního adaptéru a zkoušeného zařízení přepnutím na “zap.” nebo “vyp.”.
- 2) Přepnout výkyvný spínač na zkušebním adaptéru na “zap.”.
- Kontrolka ve výkyvném spínači se rozsvítí.

POZOR!

→ Při poloze spínače “zap.” je na svorkách 12 a 14 spodního dílu zkušebního adaptéru napětí.

→ Zapnout jen při zastrčeném zkoušeném dílu.

- 3) S výkyvným spínačem “Test/0/I” zvolit na zkušebním adaptéru, jakým způsobem bude vedený signál spuštění / tepelný signál ke zkoušenému plynovému hořákovému automatu.

Próba

- 1) Włączyć instalację.
- Przy pomocy przełącznika wychyłnego na części górnej łącznika testowego można załączyć lub wyłączyć “Zał.” lub “Wyl.” doprowadzenie napięcia dla łącznika testowego oraz urządzenia testowanego.
- 2) Przełączyć przełącznik wychyłny na części górnej łącznika testowego w położenie “Zał.”.
- Świeci się lampka kontrolna w przełączniku wychyłnym.

UWAGA!

→ W położeniu przełącznika “Zał.” zaciski 12 i 14 dolnej części łącznika testowego znajdują się pod napięciem.

→ Załączanie jest dozwolone wyłącznie przy osadzonym urządzeniu poddawany testowaniu.

- 3) Przy pomocy przełącznika wychyłnego wybrać “Test/0/I” na łączniku testowym, co powoduje doprowadzenie sygnału uruchomienia/sygnału termostatu do automatu palnikowego gazu poddawany testowaniu.

Тест

- 1) Включить установку.
- С помощью поворотного переключателя на лицевой части проверочного адаптера может быть включена или выключена подача напряжения для проверочного адаптера и проверяемого прибора.
- 2) Поворотный переключатель на лицевой части проверочного адаптера повернуть в положение “Вкл” (“Ein”).
- Светится контрольная лампа на поворотном переключателе.

ВНИМАНИЕ!

→ При положении “Вкл” поворотного переключателя на клеммах 12 и 14 цоколя проверочного адаптера появляется напряжение.

→ Включать только при вставленном проверяемом объекте.

- 3) С помощью поворотного переключателя “Тест/ВЫКЛ/ВКЛ” (“Test/0/I”) на проверочном адаптере следует выбрать, как передается дальше сигнал “запуск/термостат” к проверяемому автомату управления горелкой.

Тeszt

- 1) Kapcsolja be a berendezést.
- A vizsgáló adapter felső részén található billenőkapcsolóval lehet az adapter és próbadarab feszültségellátását be- vagy kikapcsolni.
- 2) Állítsa a vizsgáló adapter felső részén lévő billenőkapcsolót “Be”-állásba.
- A billenőkapcsolóban lévő ellenőrzőlámpa világít.

FIGYELEM!

→ “Be”-kapcsolóállásban vizsgáló adapter alsó részének 12-es és 14-es kapcsa feszültség alatt van.

→ Csak rácsatlakoztatott próbadarab esetén szabad bekapcsolni.

- 3) A vizsgáló adapteren lévő “Teszt/0/I” billenőkapcsolóval válassza ki, hogyan legyen továbbítva az indítási-/termosztát-jel a vizsgálandó gázégő-automatikához.

Schalterstellung „Test“. Der Startvorgang des Brenners wird manuell, unabhängig von der Prozess-Steuerung aktiviert.

ACHTUNG! Keine automatische Vorbelüftung! Der Brenner darf nur gestartet werden, wenn vorher sichergestellt wird, dass sich kein unverbranntes Gas im Verbrennungsraum befindet.

Schalterstellung „0“. Das Anlauf-/Thermostatsignal zum Gasfeuerungsautomaten ist unterbrochen. Der Brenner kann weder manuell noch automatisch gestartet werden.


Schalterstellung „I“. Der Startvorgang des Brenners wird von der Prozess-Steuerung aktiviert.

→ Die eingebaute Thermostatmeldeleuchte „0“ leuchtet, wenn über Schalterstellung „Test“ oder „I“ die Prüfung gestartet wird.

→ Ventil 1 und der Zündtrafo erhalten Spannung. Die Meldeleuchten „V1“ und „V2“ leuchten.

→ Nach Brennerstart wird bei ausreichendem Flammensignal vom Gasfeuerungsautomat das Ventil 2 angesteuert. Die Leuchte „V2“ leuchtet.


→ Der Ionisationsstrom kann an dem eingebautes Messwerk abgelesen werden.

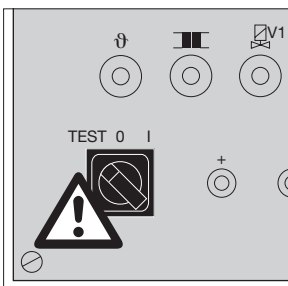

Störmeldung am Prüfadapter

→ Wird vom Gasfeuerungsautomaten keine Flamme erkannt, erfolgt eine Störabschaltung. Die Störmelde-LED „I“ leuchtet.

① Die Entriegelung erfolgt durch die bauseitige Steuerung oder den Taster „I“ am Prüfadapter.

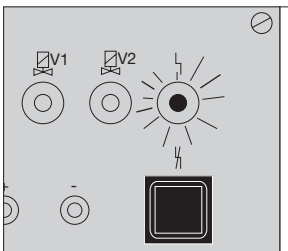

Technische Daten

Netzspannung
IFS 110IM..T, IFS 111IM..T:
220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
IFS 110IM..N:
110/120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz.

Sicherheitszeit: 2, 3, 5 oder 10 s.
Zünddauer: ca. 1, 2, 3 oder 7 s.
Eigenverbrauch: 9 VA.
Ausgang für Zündtrafo kontaktlos über Halbleiter.
Ausgangsspannung für Ventile und Zündtrafo = Netzspannung.



Şalter konumu “Test”. Brülörün startı manuel ve proses kontrolünden bağımsız olarak aktive edilir.

DİKKAT! Otomatik ön havalandırma gerçekleşmez! Brülör ancak, yanma odasında yanmamış gaz bulunmadığı daha önce tespit edilirdikten sonra çalıştırılmaktadır.

Şalter konumu “0”. Gaz yakma otomatına giden harekete geçiş/termostat sinyali kesilir. Brülör ne manuel ne de otomatik olarak çalıştırılmaz.

Şalter konumu “I”. Brülörün startı proses kontrolü tarafından aktive edilir.

→ “Test” veya “I” şalter konumu üzerinden kontrol işlemi başlatıldığında entegre termostat bildirim lambası “0” yanar.

→ Ventil 1 ve ateşleme trafosuna voltaj verilir. “V1” ve “V2” bildirim lambaları yanar.

→ Brülör startından sonra gaz yakma otomatından yeterli alev sinyali alındığında ventil 2 kumanda edilir. “V2” lambası yanar.

→ İyonizasyon akımı entegre ölçüm düzeneğinden okunabilir.

Kontrol adaptöründe arıza bildirim

→ Gaz yakma otomatı tarafından alev tespit edilmediğinde arıza kapatması gerçekleşir. Arıza bildirim LED’si “I” yanar.

① Resetleme işlemi, yapı taraflı kontrol birimi veya kontrol adaptöründeki “I” tuşu üzerinden yapılır.

Teknik veriler

Şebeke voltajı
IFS 110IM..T, IFS 111IM..T:
220/240 V~, + % 10/-15, 50/60 Hz,
IFS 110IM..N:
110/120 V~, + % 10/-15, 50/60 Hz.

Emniyet süresi: 2, 3, 5 veya 10 sn.
Ateşleme süresi: yakl. 1, 2, 3 veya 7 sn.
Cihazın kendi sarfiyatı: 9 VA.
Ateşleme trafosu için çıkış yarı iletkenler üzerinden kontaklız gerçekleşir.
Ventiller ve ateşleme transformatorü çıkış gerilimi = Şebeke voltajı.



Poloha spínače “Test”. Spuštění hořáku se provede manuálně, nezávisle od aktivace řízení procesu.

POZOR! Žádné automatické předchozí provětrání! Hořák se smí spustit jen tehdy, když se zjistí, že se ve spalovacím prostoru nenachází žádný nespálený plyn.

Poloha spínače “0”. Signál spuštění / tepelný signál k plynovému hořákovému automatu je přerušen. Hořák se nedá spustit ani manuálně ani automaticky.

Poloha spínače “I”. Spuštění hořáku je aktivováno řízením procesu.

→ Zabudovaná kontrolka hlášení termostatu “0” svítí, spustí-li se zkouška v poloze spínače “Test” nebo “I”.

→ Ventil 1 a zapalovací transformátor stojí pod napětím. Kontrolka “V1” a “V2” svítí.

→ Po spuštění hořáku se při dostatečném signálu plamene od plynového hořákového automatu otevře ventil 2. Kontrolka “V2” svítí.

→ Ionizační proud se dá odečíst na zabudovaném měřicím přístroji.

Poruchové hlášení na zkušebním adaptéru

→ Nepozná-li plynový hořákový automat žádný plamen, bude následovat poruchové vypnutí. LED-kontrolka hlášení poruchy “I” svítí.

① Odblokování následuje řízením zařízení nebo tlačítkem “I” na zkušebním adaptéru.

Technické údaje

Síťové napětí
IFS 110IM..T, IFS 111IM..T:
220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
IFS 110IM..N:
110/120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz.

Bezpečnostní doba: 2, 3, 5 nebo 10 vteřin.
Zapalovací doba: cca 1, 2, 3 nebo 7 sn.
Příkon: 9 VA.
Výstup pro zapalovací transformátor bezkontaktní přes polovodič.
Výstupní napětí pro ventily a zapalovací transformátor = síťové napětí.



Ustawienie przełącznika “Test”. Czynność uruchomienia palnika zostaje uaktywniona ręcznie, niezależnie od układu sterowania procesowego.

UWAGA! Nie podejmować czynności automatycznego napełniania powietrzem! Palnik wolno uruchomić dopiero po upewnieniu się, że komora spalania nie zawiera gazu, który nie uległ spaleni.

Ustawienie przełącznika “0”. Przerwa w doprowadzeniu sygnału uruchomienia/sygnału termostatu do automatu palnikowego gazu. Palnika nie można uruchomić ani ręcznie, ani automatycznie.

Ustawienie przełącznika “I”. Czynność uruchomienia palnika zostaje uaktywniona z układu sterowania procesowego.

→ Zapala się zabudowana lampka sygnalizacyjna termostatu “0” z chwilą zainicjowania próby przez ustawienie przełącznika w pozycji “Test” lub “I”.

→ Do zaworu 1 i transformatora zaplonowego doprowadzone zostaje napięcie. Świecą się lampki sygnalizacyjne “V1” i “V2”.

→ Po uruchomieniu palnika przy dostatecznym sygnale płomienia automat palnikowy gazu wystawia zawór 2. Zapala się lampka “V2”.

→ Na zabudowanym mierniku można odczytać prąd jonizacji.

Komunikat zakłócenia na łączniku testowym

→ Jeśli automat palnikowy gazu nie rozpozna płomienia, inicjowane jest wyłączenie awaryjne. Zapala się dioda świecąca sygnalizująca zakłócenie “I”.

① Odblokowanie następuje za pośrednictwem układu sterowania zastosowanego przez użytkownika lub przy pomocy przycisku “I” na łączniku testowym.

Dane techniczne

Napięcie sieciowe
IFS 110IM..T, IFS 111IM..T:
220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
IFS 110IM..N:
110/120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz.

Czas bezpieczeństwa: 2, 3, 5 lub 10 sek.
Czas zaplonu: ok. 1, 2, 3 lub 7 sek.
Zużycie własne: 9 VA.
Wyjście dla transformatora zaplonowego bezstykowe poprzez układ półprzewodnikowy.
Napięcie wyjściowe dla zaworów i transformatora zaplonowego = napięcie sieciowe.



Положение переключателя “Test”. Процесс пуска горелки производится вручную, независимо от управления системой.

ВНИМАНИЕ! Нет автоматической предварительной продувки! Горелка может запуститься только, если предварительно надежно установлено, что в камере сгорания не содержится негоревший газ.

Положение переключателя “Выкл”. Сигнал “запуск/терmostat” не подается на автомат управления горелкой. Горелка не может быть запущена ни вручную, ни автоматически.

Положение переключателя “Вкл”. Последовательность старта горелки активируется в процессе управления системой.

→ Встроенная индикаторная лампа термостата “0” светится, когда проверка запускается при положениях переключателя “Test” или “Вкл”.

→ На клапан 1 и запальный трансформатор подается напряжение. Светятся индикаторные лампы “V1” и “V2”.

→ После запуска горелки при достаточном сигнале наличия пламени автомат управления горелкой управляет клапаном 2. Светится лампа “V2”.

→ Ток ионизации можно наблюдать на встроенном измерительном приборе.

Индикация неисправностей на проверочном адаптере

→ Если автомат управления горелкой не обнаруживает пламени, производится аварийное отключение. Светится индикаторный светодиод “I”.

① Деблокировка производится от устройства управления системой или кнопкой “I” на проверочном адаптере.

Технические данные

Сетевое напряжение
IFS 110IM..T, IFS 111IM..T:
220/240 В~, +10/-15 %, 50/60 Гц,
IFS 110IM..N:
110/120 В~, +10/-15 %, 50/60 Гц.

Время безопасности: 2, 3, 5 или 10 с.
Время розжига: около 1, 2, 3 или 7 с.
Потребляемая мощность: 9 ВА.
Бесконтактный выход для запального трансформатора через полупроводниковую схему.
Выходное напряжение для клапанов и запального трансформатора = сетевому напряжению.



“Teszt”-kapcsolóállás. Az égő indítási műveletét manuálisan, a folyamatvezérléstől függetlenül lehet aktiválni.

FIGYELEM! Nincs automatikus előszellőztetés! Az égőt csak akkor szabad elindítani, ha előtte megbizonyosodnak róla, hogy nincs elégetlen gáz az égésterben.

“0”-kapcsolóállás. A gázégő-automatikához érkező indítási-/termostát-jel megszakadt. Az égőt manuálisan és automatikusan sem lehet elindítani.

“I”-kapcsolóállás. Az égő indítási műveletét a folyamatvezérlés aktiválja.

→ A beépített “0” termostát-jelzőlámpa akkor világít, ha a vizsgálat a “Test” vagy az “I” kapcsolóállással kerül indításra.

→ Az 1-es szelep és a gyújtótrafo feszültséget kap. A “V1” és az “V2” jelzőlámpák világítanak.

→ Az égő beindulása után elegendő lángjel esetén a gázégő-automatika vezérli a 2-es szelepet. A “V2”-lámpa világít.

→ Az ionizációs áramot a beépített mérőműszerről lehet leolvasni.

Hibajelzés a vizsgálo adapteren

→ Ha a gázégő-automatika nem érzékel lángot, akkor üzemmavar által kiváltott leállítás történik. Az “I” üzemmavar-LED világít.

① Az engedélyezés a gyári vezérléssel vagy a vizsgálo adapteren lévő “I” gombbal történik.

Műszaki adatok


Hálózati feszültség
IFS 110IM..T, IFS 111IM..T:
220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
IFS 110IM..N:
110/120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz.

Biztonsági idő: 2, 3, 5 vagy 10 mp.
Gyújtási idő: kb. 1, 2, 3 vagy 7 mp.
Saját fogyasztás: 9 VA.
A gyújtótrafo kimenete érintkezés nélkül félvezetőn keresztül.
Kimeneti feszültség a szelepekehez és a gyújtótrafóhoz = hálózati feszültség.




Kontaktbelastung:
max. 1 A, $\cos \varphi = 0,3$ pro Ausgang,
max. 1 A, $\cos \varphi = 1$ pro Ausgang,
max. Schaltspielzahl: 250000.
Gesamtbelastung: max. 2 A.
Entriegelungstaster:
max. Schaltspielzahl: 1000.
Signaleingänge:

Eingangsspannung		
Nennwert	110/120 V~	220/240 V~
Signal „1“	80–126,5 V	160–264 V
Signal „0“	0–20 V	0–40 V
Frequenz	50/60 Hz	
Eingangsstrom		
Signal „1“	typ. 2 mA	

Flammenüberwachung
Fühlerspannung: 220 V ~.
Fühlerstrom: > 1 μ A.
Max. Fühlerstrom:
Ionisation < 28 μ A,
UV < 35 μ A.
Zulässige UV-Sonden:
UVS 1, UVS 5, UVS 6 und UVS 8
von Elster Kromschroder für Umge-
bungstemperatur von -40 bis
+80 °C.
Reaktionszeit: < 1 s, < 2 s.
Ventilanschlüsse: 2.
Sicherung im Gerät: F1: T 2A H
250 V nach IEC 60 127-2/5.
Störmeldung: Störmelde-LED im
Entriegelungstaster integriert und
Anschluss für externe Störmelder.
Fermentriegelung: ja, mit Phase aktiv.
Umgebungstemperatur:
-20 bis +60 °C.
Klima: keine Betauung zulässig, kei-
ne leitfähige Verschmutzung.
Schutzart: IP 40 nach IEC 529.
Kabelverschraubung: PG 9.
Einbaulage: beliebig.
Sicherheitsstromkreis: Alle mit „“
gekennzeichneten Ein- und Ausgän-
ge (siehe Anschlusspläne) dürfen für
sicherheitsrelevante Aufgaben ge-
nutzt werden.
Gewicht: 710 g.


Kontak yčükü:
max. 1 A, $\cos \varphi = 0,3$ (çıkış
bařına),
max. 1 A, $\cos \varphi = 1$ (çıkış başına),
max. şalter darbe sayısı: 250000.
Toplam yük: max. 2 A.
Resetleme tuřu:
max. şalter darbe sayısı: 1000.
Sinyal girişleri:

Giriř voltajı		
Nominal deęer	110/120 V~	220/240 V~
Sinyal “1”	80–126,5 V	160–264 V
Sinyal “0”	0–20 V	0–40 V
Frekans	50/60 Hz	
Giriř akımı		
Sinyal “1”	tip. 2 mA	

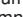Alev denetimi
Yoklayıcı voltajı: 220 V ~.
Yoklayıcı akımı: > 1 μ A.
max. yoklayıcı akımı:
iyonizasyon < 28 μ A,
UV < 35 μ A.
Onaylı UV sondaları:
-40 ile +80 °C arası çevre
sıcaklıkları için Elster
Kromschroder firmasının UVS 1,
UVS 5, UVS 6 ve UVS 8 sondaları.
Reaksiyon süresi: < 1 sn, < 2 sn.
Ventil bağlantıları: 2.
Cihaz içinde sigorta: F1: T 2A H
250 V, IEC 60 127-2/5 normuna
uygun.
Arıza bildirisi: Arıza bildirim LED'si
resetleme tuřuna entegre edilmiş
olup, kritik arıza bildiricisi için
baęlantı imkânı vardır.
Uzaktan resetleme: Evet, faz ile
aktif.
Çevre sıcaklığı:
-20 ile +60 °C arası.
İklim: zoroşeni yasaktır, iletken
kirler olmamalıdır.
Koruma türü: IEC 529 uyarınca
IP 40.
Kablo vida bağlantısı: PG 9.
Montaj pozisyonu: Her pozisyonunda
mümkündür.
Emniyet akım devresi: ““ ile iřa-
retlenmiş olan tüm giriş ve çıkışlar
(bkz. baęlantı plânları) emniyet
açısından önemli görevler için
kullanılabilir.
Ağırlık: 710 g.


Zatížení kontaktů:
max. 1 A, $\cos \varphi = 0,3$ pro kaędý
výstup,
max. 1 A, $\cos \varphi = 1$ pro kaędý
výstup,
max. počet spínání: 250000.
Celkové zatížení: max. 2 A.
Odblokovaní tlačítka:
max. počet spínání: 1000.
Vstupy signálů:

vstupní napětí		
imenovitá hodnota	110/120 V~	220/240 V~
signál “1”	80–126,5 V	160–264 V
signál “0”	0–20 V	0–40 V
frekvence	50/60 Hz	
vstupní proud		
signál “1”	typ. 2 mA	

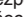Hlídnání plamene
napětí snímače: 220 V ~.
proud snímače: > 1 μ A.
max. proud snímače:
ionizace < 28 μ A,
UV < 35 μ A.
Přípustné UV-sondy:
UVS 1, UVS 5, UVS 6 a UVS 8 od
Elster Kromschroder pro teplotu
okolí od -40 do +80 °C.
Reakční doba: < 1 vteřina,
< 2 vteřiny.
Ventilové přípojky: 2.
Pojistka v přístroji: F1: T 2A H 250
V podle IEC 60 127-2/5.
Poruchové hlášení: LED-kontrolka
hlášení poruchy integrovaná v
tlačítku odblokování a přípojka
pro externí hlásič poruch.
Dálkové odblokování: ano, s
aktivní fází.
Teplota okolí:
-20 do +60 °C.
Klima: zoroşeni není přístupné,
žádné vodivé znečiřtení.
Ochranná třída: IP 40 podle
IEC 529.
Kabelové řoubení: PG 9.
Poloha zabudování: libovolná.
Bezpečnostní proudový okruh:
Všechny s ““ označené vstupy
a výstupy (viz schémata zapojení)
se smí používat pro bezpečnostně-
relevantní úkoly.
Hmotnost: 710 g.


Obciążenie styków:
maks. 1 A, $\cos \varphi = 0,3$ na wyjście,
maks. 1 A, $\cos \varphi = 1$ na wyjście,
maks. liczba cyklów łączeniowych:
250000.
Obciążenie całkowite: maks. 2 A.
Przycisk odblokowania:
maks. liczba cyklów łączeniowych:
1000.

Wejřcia sygnałowe: Napięcie wejściowe		
Wartość znamio- nowa	110/120 V~	220/240 V~
Sygnal “1”	80–126,5 V	160–264 V
Sygnal “0”	0–20 V	0–40 V
Çzęstot- liwość	50/60 Hz	

Prąd wejściowy
Sygnal “1” typowo 2 mA
Układ nadzoru płomienia
Napięcie czujnika: 220 V ~.
Prąd czujnika: > 1 μ A.
Maks. prąd czujnika:
jonizacja < 28 μ A,
UV < 35 μ A.
Dopuszczalne sondy UV:
UVS 1, UVS 5, UVS 6 oraz UVS
8 firmy Elster Kromschroder dla
temperatury otoczenia od -40 do
+80 °C.
Czas reakcji: < 1 sek., < 2 sek.
Przyłącza zaworów: 2.
Bezpiecznik w urządzeniu: F1:
T 2A H 250 V wg IEC 60 127-2/5.
Sygnalizacja zakłócenia: Dioda
świecąca sygnalizująca zakłócenie
zabudowana w przełączniku układu
odblokowania oraz podłączenie dla
zewnętrznego sygnalizatora zakłóceń.
Układ odblokowania zdalnego:
tak, z aktywną fazą.
Temperatura otoczenia:
-20 do +60 °C.
Otoczenie zewnętrzne: nie jest
dopuszczalne skrapianie się pary
wodnej lub obecność zabrudzeń o
własnościach przewodzących.
Rodzaj ochrony: IP 40 wg IEC 529.
Kablowa kształtka przepustowa: PG 9.
Polozenie zabudowy: dowolne.
Obwód prądowy bezpieczeństwa:
Wszystkie wejřcia i wyjřcia
oznakowane jako ““ (patrz sche-
maty połączeń) wolno stosować do
realizacji funkcji bezpieczeństwa.


Контактная нагрузка:
макс. 1 A, $\cos \varphi = 0,3$ на каждый выход,
макс. 1 A, $\cos \varphi = 1$ на каждый выход,
макс. количество включений: 250000.
Общая нагрузка: макс. 2 A.
Кнопка деблокировки:
макс. количество включений: 1000.
Сигнальные входы:

Входное напряжение		
Номиналь- ное значение	110/120 V~	220/240 V~
Сигнал “1”	80–126,5 В	160–264 В
Сигнал “0”	0–20 В	0–40 В
Частота	50/60 Гц	
Входной ток		
Сигнал “1”	тип. 2 mA	

Контроль пламени
Напряжение датчика: 220 В ~.
Ток датчика: > 1 μ A.
Макс. ток датчика:
Ток ионизации < 28 μ A,
Ток фотодатчика < 35 μ A.
Допустимые фотодатчики:
UVS 1, UVS 5, UVS 6 и UVS 8 от
Эльстер Кромшрёдер для температуры
окружающей среды от -40 до +80 °C.
Время реакции: < 1 с, < 2 с.
Точки подключения клапанов: 2.
Предохранитель на приборе: F1: T 2A H
250 В по норме IEC 60 127-2/5.
Индикация неисправности: встроенный в
кнопку деблокировки светодиод и точки
подключения внешнего индикатора
неисправности.
Дистанционная деблокировка: да, при
активной фазе.
Температура окружающей среды:
-20 до +60 °C.
Климатические условия: не допускается
осаждение конденсата и образование
электропроводящего загрязнения.
Степень защиты: IP 40 по норме IEC 529.
Кабельный ввод: PG 9.
Монтажное положение: любое.
Предохранительный электрический
контур: все помеченные знаком
““ входы и выходы (смотрите схемы
подключения) могут быть использованы
для выполнения функций повышенной
надежности.
Вес: 710 г.

Érintkező-terhelés:
Max. 1 A, $\cos \varphi = 0,3$ kimeneten-
ként,
Max. 1 A, $\cos \varphi = 1$ kimenetenként,
Max. kapcsolás szám: 250000.
Összterhelés: max. 2 A.
Engedélyezés-gomb:
Max. kapcsolás szám: 1000.
Jelbemenetek:
Bemeneti feszültség

Névleges		
Névleges	110/120 V~	220/240 V~
“1”-jel	80–126,5 V	160–264 V
“0”-jel	0–20 V	0–40 V
Frekvencia	50/60 Hz	
Bemeneti áram		
“1”-jel	tip. 2 mA	

Lángellenőrzés
Érzékelő-feszültség: 220 V ~.
Érzékelő-áram: > 1 μ A.
Max. érzékelő-áram:
Ionizáció < 28 μ A,
UV < 35 μ A.
Engedélyezett UV-szondák:
Elster Kromschroder gyártmányú
UVS 1, UVS 5, UVS 6 és UVS 8
szondák -40-tól +80 °C környezeti
hőmérsékletig.
Reakcióidő: < 1 mp, < 2 mp.
Szelep csatlakozások: 2.
Biztosíték a készülékben: F1: T 2A
H 250 V az IEC 60 127-2/5 szerint.
Hibajelzés: Üzemzavar-LED a
Engedélyezés-gombba építve, és
külös üzemmavar-érezkezőkhöz
való csatlakozás.
Táv-reteszfeloldás: igen, az aktív
fázissal.
Környezeti hőmérséklet:
-20-tól +60 °C-ig.
Klíma: harmat- vagy vezetőképés
szennyeződéés képződése nem
megengedett.
Védelmi osztály: IP 40 az IEC 529
szerint.
Tömszelence: PG 9.
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Biztonsági áramkör: Valamennyi
““-sel jelölt be- és kimenet (lásd a
csatlakoztatási rajzokon) csak a
biztonság szempontjából releváns
feladatokra szabad használni.
Súly: 710 g.

Technische Änderungen, die dem
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değışiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou
vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi
technicznemu zastrzeżone.

Vозможны технические изменения,
служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló változ-
tatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie
sich bitte an die für Sie zuständige
Niederlassung/Vertretung. Die Adre-
se erfahren Sie im Internet oder bei der
Elster GmbH, Osnabrück.
Zentrale Kundendienst-Einsatz-
Leitung weltweit:
Elster GmbH, Osnabrück
Tel. +49 (0)541 1214-365
Tel. +49 (0)541 1214-499
Fax +49 (0)541 1214-547

Elster GmbH
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strothweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0) 5 41/12 14-0
Fax +49 (0) 5 41/12 14-3 70
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.de

Teknik sorularınız olduğunda lüt-
fen sizin için sorumlu olan şubeye /
temsilcilliğe danışınız. İlgili adresler In-
ternet sayfamızda veya Elster GmbH,
Osnabrück firmasından temin edilebi-
lir.

Při technických dotazech se obraťte
prosím na odpovídající pobočku/
zastoupení. Adresu se dozvíte z
Internetu nebo od Elster GmbH,
Osnabrück.

W przypadku zapytań natury tech-
nicznej prosimy o zwrócenie się do
właściwej filii/przedstawicielstwa firmy.
Adresy zamieszczono w Internecie.
Informacje na temat adresów
służ także firma Elster GmbH,
Osnabrück.

При технических вопросах
обращайтесь, пожалуйста, к
соответствующему филиалу/
представительству. Адрес Вы
знаете в Интернете или на фирме
“Elster GmbH”, Оснабрюк.

Műszaki kérdésekkel kérjük fordul-
jon az Ön számára illetékes kirendelt-
séghez/képviselőhöz. Ezek címét az
Internetről vagy a Elster GmbH,
Osnabrück cégtől tudhatja meg.